

Литера О

42 1531



Измерители ИКВЧ-М

Руководство по эксплуатации

ИБЯЛ.416143.006 РЭ

Содержание

	Лист
1 Описание и работа	4
1.1 Назначение измерителей	4
1.2 Технические характеристики	7
1.3 Устройство и работа	13
1.4 Средства измерения, инструмент и принадлежности	25
1.5 Маркировка и пломбирование	27
1.6 Упаковка	29
2 Использование по назначению	30
2.1 Общие указания по эксплуатации	30
2.2 Подготовка измерителей к использованию	32
2.3 Градуировка измерителей	48
2.4 Методика измерений	52
2.5 Работа с сервисным ПО	54
2.6 Использование измерителей	55
2.7 Возможные неисправности и способы их устранения	58
3 Техническое обслуживание	61
4 Хранение	64
5 Транспортирование	64
Приложение А БИ измерителей ИКВЧ-М. Монтажный чертеж	65
Приложение Б Режимы работы измерителей	66
Приложение В Описание регистров и команд, используемых измерителями для связи по интерфейсу RS485 с протоколом MODBUS RTU	67
Приложение Г Схема пломбировки измерителей от несанкционированного доступа	71
Приложение Д Схемы размещения измерителей на технологическом приспособлении Э5435	72
Перечень принятых сокращений	74



Перед началом работ, пожалуйста, прочтите данное руководство по эксплуатации! Оно содержит важные указания и данные, соблюдение которых обеспечит правильное функционирование измерителей ИКВЧ-М (в дальнейшем – измерителей) и позволит сэкономить средства на сервисное обслуживание. Оно значительно облегчит вам обслуживание измерителей.

Оперативное обслуживание измерителей должно осуществляться специалистами, изучившими эксплуатационную документацию, знающими правила эксплуатации электроустановок, сдавшими экзамены по технике безопасности и имеющими квалификационную группу по электробезопасности не ниже III.

Изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, связанные с улучшением технических и потребительских качеств, вследствие чего в руководстве по эксплуатации возможны незначительные расхождения между текстом, графическим материалом, эксплуатационной документацией и изделием, не влияющие на качество, работоспособность, надежность и долговечность изделия.

Настоящее руководство по эксплуатации содержит техническое описание, инструкцию по монтажу, пуску и регулированию измерителей, предназначено для изучения конструкции, характеристик измерителей и правил эксплуатации с целью правильного обращения с ними при эксплуатации.

Измерители имеют свидетельство об утверждении типа средства измерения. Регистрационный номер в государственном реестре средств измерений – ...

Декларация о соответствии требованиям Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». Регистрационный номер декларации о соответствии ТС № RU Д-RU.АЯ46.В.71284, действительна по 09.09.2019.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение измерителей

1.1.1 Измерители предназначены для непрерывного автоматического измерения массовой концентрации пыли (МКП), а также оптической плотности пылегазовых сред (D).

Область применения измерителей – экологический и технологический контроль воздуха в отходящих газах газоходов и дымовых труб предприятий теплоэнергетики, металлургической, химической, пищевой, строительной и других отраслей промышленности.

1.1.2 Тип измерителей – стационарные, автоматические приборы непрерывного действия.

Конструктивно измерители представляют собой многоблочные приборы.

1.1.3 Условные наименования и обозначения измерителей, а также состав измерителей соответствуют данным таблицы 1.1.

Таблица 1.1

Обозначение	Условное наименование	Состав измерителя			
		МОК	Рефлектор	Зонд*	БИ
ИБЯЛ.416143.006	ИКВЧ-М-Д	+	+	-	+
-01	ИКВЧ-М-ДЗ	+	-	+	+
-02	ИКВЧ-М-Н	+	-	-	+

Примечание – *Длина погружаемой части зонда выбирается потребителем при заказе – 500 или 1250 мм. Допускается изготовление зонда иной длины в диапазоне от 500 до 1250 мм, что должно оговариваться при заказе

Максимальное расстояние между:

- МОК и БИ 400 м;
- МОК и рефлектором 10 м.

1.1.4 Измерители относятся к изделиям третьего порядка по ГОСТ Р 52931-2008.

1.1.5 Степень защиты блоков измерителей по ГОСТ 14254-96:

- МОК IP65;
- БИ IP20.

1.1.6 По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха БИ соответствует климатическому исполнению УХЛ4 по ГОСТ 15150-69, но при работе в диапазоне температур окружающего воздуха от 1 до 50 °C.

По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха МОК, рефлектор соответствуют климатическому исполнению УХЛ1 по ГОСТ 15150-69, но при работе в диапазоне температур окружающего воздуха от минус 40 до плюс 60 °C.

1.1.7 По устойчивости к воздействию атмосферного давления измерители относятся к группе Р2 по ГОСТ Р 52931-2008.

1.1.8 По устойчивости к механическим воздействиям измерители относятся к группе N2 по ГОСТ Р 52931-2008.

1.1.9 Условия эксплуатации измерителей:

а) диапазон температуры окружающей среды:

1) для МОК, рефлектора от минус 40 до плюс 60 °C;

2) для БИ от 1 до 50 °C;

б) диапазон атмосферного давления - от 66 до 106,7 кПа (от 495 до 800 мм рт. ст.);

в) верхнее значение относительной влажности окружающей среды:

1) для МОК, рефлектора до 98 % при температуре 25 °C;

2) для БИ до 80 % при температуре 35 °C, и более низких температурах, без конденсации влаги;

г) производственная вибрация с частотой от 10 до 55 Гц и амплитудой не более 0,35 мм;

д) диапазон температуры анализируемой среды в газоходе (дымовой трубе):

для измерителя ИКВЧ-М-Д, ИКВЧ-М-Н от минус 40 до плюс 600 °C;

для измерителя ИКВЧ-М-ДЗ от минус 40 до плюс 300 °C;

е) диапазон скоростей газового потока в газоходе (дымовой трубе) от 0 до 40 м/с;

ж) содержание диоксида серы в анализируемой среде не более 0,5 г/м³;

з) диапазон абсолютной влажности анализируемой среды от 0 до 150 г/м³;

и) содержание пыли в воздухе, предназначенном для обдува оптических поверхностей измерителя не более 1 мг/м³;

к) содержание воды в воздухе, предназначенном для обдува оптических поверхностей измерителя должно соответствовать точке росы не выше минус 40 °C;

л) расход воздуха для обдува оптических поверхностей измерителей на входе МОК и рефлектора, обеспечиваемый компрессором, или от магистрали сжатого воздуха (0,01-0,1) м³/мин.

1.1.10 Измерители обеспечивают выполнение следующих функций:

а) индикацию измеренного значения МКП или D;

б) выдачу выходного сигнала постоянного тока 4-20 мА, пропорционального значению одной из величин: МКП или D;

в) индикацию номера версии и цифрового идентификатора ПО;

г) обмен данными с ПК или иными ВУ по цифровым каналам связи. Протокол обмена по каналам RS485 и Ethernet - MODBUS RTU. Скорость обмена по интерфейсу RS485 от 1200 до 57600 бод;

- д) замыкание/размыкание нормально разомкнутых «сухих» контактов реле СТАТУС при включении/выключении измерителя;
- е) включение световой индикации зеленого цвета «СЕТЬ», свидетельствующей о подаче электропитания;
- ж) замыкание/размыкание нормально разомкнутых «сухих» контактов реле ДИАПАЗОН в зависимости от выбранного диапазона измерений;
- з) выдачу сигнализации ОТКАЗ, свидетельствующей о неисправности измерителей или повреждении линии связи БИ с МОК;
- и) выдачу сигнализации ПОРОГ, свидетельствующей о том, что содержание МКП или D в контролируемой среде достигло порога срабатывания сигнализации;
- к) замыкание нормально разомкнутых «сухих» контактов реле при срабатывании сигналов ПОРОГ и ОТКАЗ.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Электрическое питание БИ измерителя осуществляется переменным однофазным током с напряжением от 187 до 253 В и частотой (50 ± 1) Гц. Потребляемая мощность не более 30 В·А.

1.2.2 Электрическое питание МОК измерителя любого исполнения осуществляется от БИ или от источника постоянного тока напряжением от 18 до 32 В. Потребляемая мощность не более 5 Вт.

1.2.3 Измерители имеют выходной сигнал постоянного тока (4-20) мА по ГОСТ 26.011-80.

Выходной сигнал постоянного тока измерителей гальванически изолирован от цепей питания.

Сопротивление нагрузки - не более 500 Ом.

Пульсации напряжения выходного сигнала постоянного тока - не более 6 мВ при сопротивлении нагрузки не более 50 Ом.

1.2.4 Номинальная статическая функция преобразования измерителей по выходному сигналу постоянного тока I , мА, имеет вид:

$$I = I_h + K_n \cdot (A_{bx} - A_h), \quad (1.1)$$

где: I_h - нижняя граница диапазона выходного сигнала постоянного тока, равная 4 мА;

A_{bx} - действительное значение МКП (D), мг/м³ (Б);

A_h - значение, соответствующее нижней границе диапазона измерений МКП (D), мг/м³ (Б);

K_n - номинальный коэффициент преобразования, мА/мг/м³ (мА/Б для D), определяемый по формуле

$$K_n = 16 / (A_b - A_h), \quad (1.2)$$

где: A_b - значение, соответствующее верхней границе измерений МКП (D), мг/м³ (Б).

1.2.5 Диапазоны измерений и пределы допускаемой основной погрешности измерителей соответствуют данным, приведенным в таблице 1.2.

Таблица 1.2

Условное наименование измерителей	Измеряемая величина					
	МКП			D		
	Диапазон измерений, мГ/м ³	Пределы основной погрешности		Диапазон измерений, Б	Пределы основной погрешности	
ИКВЧ-М-Д		Приведенной, % (γ_d)	Относительной, % (δ_d)		Приведенной, % (γ_d)	Относительной, % (δ_d)
от 0 до 100	± 20	-	от 0 до 0,7	± 2	-	
ИКВЧ-М-ДЗ	от 100 до 3000	-	± 20	от 0,7 до 2,0	-	± 2
	от 0 до 200	± 20	-	от 0 до 0,4	± 2	-
ИКВЧ-М-Н	от 200 до 10000	-	± 20	от 0,4 до 2,0	-	± 2
	от 0 до 50	± 20	-	от 4,0 до 2,7	± 2	-
	от 50 до 200	-	± 20	от 2,7 до 2,0	-	± 2

1.2.6 Измерители имеют сигнализацию ПОРОГ, срабатывающую при достижении МКП или D установленного порогового значения. Пороговое значение срабатывания сигнализации устанавливается во всем диапазоне измерений.

1.2.7 Параметры контактов реле ПОРОГ, ДИАПАЗОН, ОТКАЗ, СТАТУС:

- для напряжения постоянного тока:

а) максимальное значение напряжения на разомкнутых контактах 30 В;

б) максимальное значение тока через замкнутые контакты 2,5 А;

- для напряжения переменного тока:

а) максимальное значение напряжения на разомкнутых контактах (действующее значение) 250 В;

б) максимальное значение тока через замкнутые контакты 2,5 А.

1.2.8 Интервал времени работы измерителей без корректировки показаний - 12 месяцев.

1.2.9 Время прогрева измерителей, мин, не более 30.

1.2.10 Габаритные размеры (длина, ширина, высота) блоков измерителей - не более указанных в таблице 1.3.

1.2.11 Масса блоков измерителей - не более указанной в таблице 1.3.

Таблица 1.3

Блоки измерителя	Габаритные размеры, мм			Масса, кг
	длина	ширина	высота	
ИКВЧ-М-Д, ИКВЧ-М-ДЗ, ИКВЧ-М-Н				
БИ	250	120	220	2
ИКВЧ-М-Д				
МОК	400	200	240	7
Рефлектор	170	\varnothing 200		5
ИКВЧ-М-ДЗ				
МОК	280*	200	240	25
ИКВЧ-М-Н				
МОК	410	200	210	10
Примечание - * Длина МОК указана без учета длины зонда. Длина погружаемой части зонда выбирается потребителем при заказе – 500 или 1250 мм. Допускается изготовление зонда иной длины в диапазоне от 500 до 1250 мм, что должно оговариваться при заказе.				

1.2.12 Пределы допускаемой дополнительной погрешности результатов измерений МКП или D при изменении температуры окружающей среды в рабочем диапазоне температур, на каждые 10°C , от номинального значения температуры ($20 \pm 2^{\circ}\text{C}$, соответствуют значению 0,7 в долях от пределов допускаемой основной погрешности.

1.2.13 Измерители устойчивы к изменению атмосферного давления в диапазоне от 66 до 106,7 кПа (от 495 до 800 мм рт. ст.), от номинального значения давления ($101,3 \pm 4,0$) кПа ((760 ± 30) мм рт. ст.).

1.2.14 Пределы допускаемой дополнительной погрешности результатов измерений МКП или D при изменении относительной влажности окружающей среды от номинального значения влажности (65 ± 3) % до максимального значения, соответствующего условиям эксплуатации, соответствуют значению 1,0 в долях от пределов допускаемой основной погрешности.

1.2.15 Измерители устойчивы к изменению параметров электропитания в диапазоне значений напряжения питания согласно п. 1.2.1.

1.2.16 Измерители устойчивы к воздействию вибрации от 10 до 55 Гц и амплитудой не более 0,35 мм.

1.2.17 Встроенное ПО соответствует ГОСТ Р 8.654-2009.

Защита встроенного ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений осуществляется посредством механического опечатывания и соответствует высокому уровню в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Идентификационные данные ПО соответствуют значениям, указанным в таблице 1.4.

Таблица 1.4

Наименование ПО	Идентификационное наименование ПО	Номер версии (идентификационный номер) ПО	Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма исполняемого кода)	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО
ПО МОК	MOK-Sensor	1.0	7116	CRC-16
ПО БИ	IKVCH-M	1.0	12A4	CRC-16

1.2.18 Измерители соответствуют требованиям к электромагнитной совместимости, предъявляемым к оборудованию класса А по ГОСТ Р 51522.1-2011.

1.2.19 Измерители в упаковке для транспортирования выдерживают воздействие:

а) температуры окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50°C ;

б) ударов со значением пикового ударного ускорения 98 м/с^2 , длительностью ударного импульса 16 мс, числом ударов (1000 ± 10);

в) относительной влажности окружающего воздуха до 98 % при температуре 35 °C.

1.2.20 БИ имеют канал связи с ВУ, обеспечивающий:

- выдачу на ВУ информации об измеренном значении МКП и D;
- выдачу на ВУ информации об установленном значении порога и его срабатывании;
- выдачу на ВУ информации о возможных неисправностях;
- прием от ВУ команд на установку значений порога сигнализации;
- выдачу на ВУ информации о наличии и отсутствии обдува чистым воздухом оптических элементов измерителя.

1.2.21 Измерители являются сейсмостойкими при воздействии землетрясений интенсивностью:

- для ИКВЧ-М-Д, ИКВЧ-М-Н – 6 баллов;
- для ИКВЧ-М-ДЗ – 3 балла

по MSK-64 при уровне установки над нулевой отметкой до 10 м по ГОСТ 30546.1-98.

1.2.22 Время установления показаний $T_{0.9}$ при изменении D не более 30 с.

1.2.23 Электрическое сопротивление изоляции

1.2.23.1 Электрическое сопротивление изоляции между корпусом МОК и соединенными вместе клеммными контактами X1 и X3 МОК, не менее, МОм:

- при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °C и относительной влажности не более 80 % 20;
- при температуре окружающего воздуха (58 ± 2) °C и относительной влажности не более 80 % 5;
- при температуре окружающего воздуха (25 ± 2) °C и относительной влажности до 98 % 1.

1.2.23.2 Электрическое сопротивление изоляции БИ между:

- а) корпусом БИ и соединенными вместе клеммными контактами X1, X6 … X9;
 - б) соединенными вместе клеммными контактами X1, X6 … X9 и соединенными вместе клеммными контактами X3, X4, X5, X10,
- не менее, МОм:

- при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °C и относительной влажности не более 80 % 20;
- при температуре окружающего воздуха (48 ± 2) °C и относительной влажности не более 80 % 1;

1.2.24 Электрическая прочность изоляции

1.2.24.1 Изоляция электрических цепей между корпусом МОК и соединенными вместе клеммными контактами X1 и X3 выдерживает в течение 1 мин напряжение переменного тока (действующее значение) практически синусоидальной формы частотой (50 ± 1) Гц:

- при температуре (20 ± 5) °С и относительной влажности не более 65 % 100 В;
- при температуре окружающего воздуха 25 °С и относительной влажности до 98 % 100 В.

1.2.24.2 Изоляция электрических цепей БИ при температуре (20 ± 5) °С и относительной влажности не более 80 % в течение 1 мин выдерживает воздействие испытательного напряжения:

- a) 3000 В (действующее значение) переменного тока практически синусоидальной формы частотой (50 ± 1) Гц, прикладываемого между корпусом БИ и соединенными вместе клеммными контактами X1, X6 … X9;
- б) 1500 В (действующее значение) переменного тока практически синусоидальной формы частотой (50 ± 1) Гц, прикладываемого между соединенными вместе клеммными контактами X1, X6 … X9 и соединенными вместе клеммными контактами X3, X4, X5, X10.

1.2.25 Суммарная масса цветных металлов и драгоценных материалов, применяемых в измерителе, в том числе и в покупных изделиях, г:

- золото – 0,000123;
- серебро – 0,00037;
- платина – 0,00012.

1.2.26 Средняя наработка на отказ измерителей, с учетом технического обслуживания, в условиях эксплуатации 30000 ч.

1.2.27 Средний полный срок службы измерителей в условиях эксплуатации, указанных в настоящих РЭ 10 лет.

1.3 Устройство и работа

1.3.1 Устройство измерителей

1.3.1.1 Измерители являются многоблочными приборами. В зависимости от варианта исполнения измерители комплектуются в соответствии с таблицей 1.1.

МОК, рефлектор (для ИКВЧ-М-Д) или зонд (для ИКВЧ-М-ДЗ) при помощи комплекта монтажных частей монтируются на газоходе или дымовой трубе. БИ располагается в операторской и связывается с МОК четырехпроводным кабелем электропитания и связи.

1.3.1.2 Внешний вид БИ измерителей представлен на рисунке 1.1.

1.3.1.2.1 На передней панели БИ под защитной крышкой (1) расположены:


- сенсорный экран (8);
- индикатор единичный зеленого цвета «СЕТЬ» (7);
- индикатор единичный красного цвета «ПОРОГ» (10);
- индикатор единичный желтого цвета «ОТКАЗ» (11);
- окно звукового излучателя (6).

1.3.1.2.2 Крышка (20) закрывает доступ к плате питания (см. приложение А), на которой расположены:

- клемма X1 для подключения кабеля сетевого питания (18);
- клемма X3 для подключения кабеля связи с внешними устройствами по интерфейсу RS485 (3);
- клемма X4 для подключения двухпроводной шины связи с МОК по интерфейсу RS485 (17);
- клемма X10 для подключения двухпроводной шины электропитания МОК (4);
- клемма X5 для подключения вторичного регистрирующего прибора, контролирующего выходной сигнал постоянного тока (5);
- клемма X6 для подключения исполнительных устройств, в зависимости от выбранного диапазона измерений (12);
- клемма X7 для подключения исполнительных устройств, при срабатывании сигнализации «ОТКАЗ» (13);
- клемма X8 для подключения исполнительных устройств, при срабатывании сигнализации «ПОРОГ» (15);
- клемма X9 для подключения исполнительных устройств, при включении/выключении измерителя (14);
- разъем для подключения канала связи с внешними устройствами «Ethernet» (9);
- сетевые плавкие предохранители (21).

1.3.1.2.3 Подвод кабелей к плате питания осуществляется через кабельные вводы PG9 (16), расположенные на нижней поверхности корпуса БИ.

Вид со снятой защитной крышкой

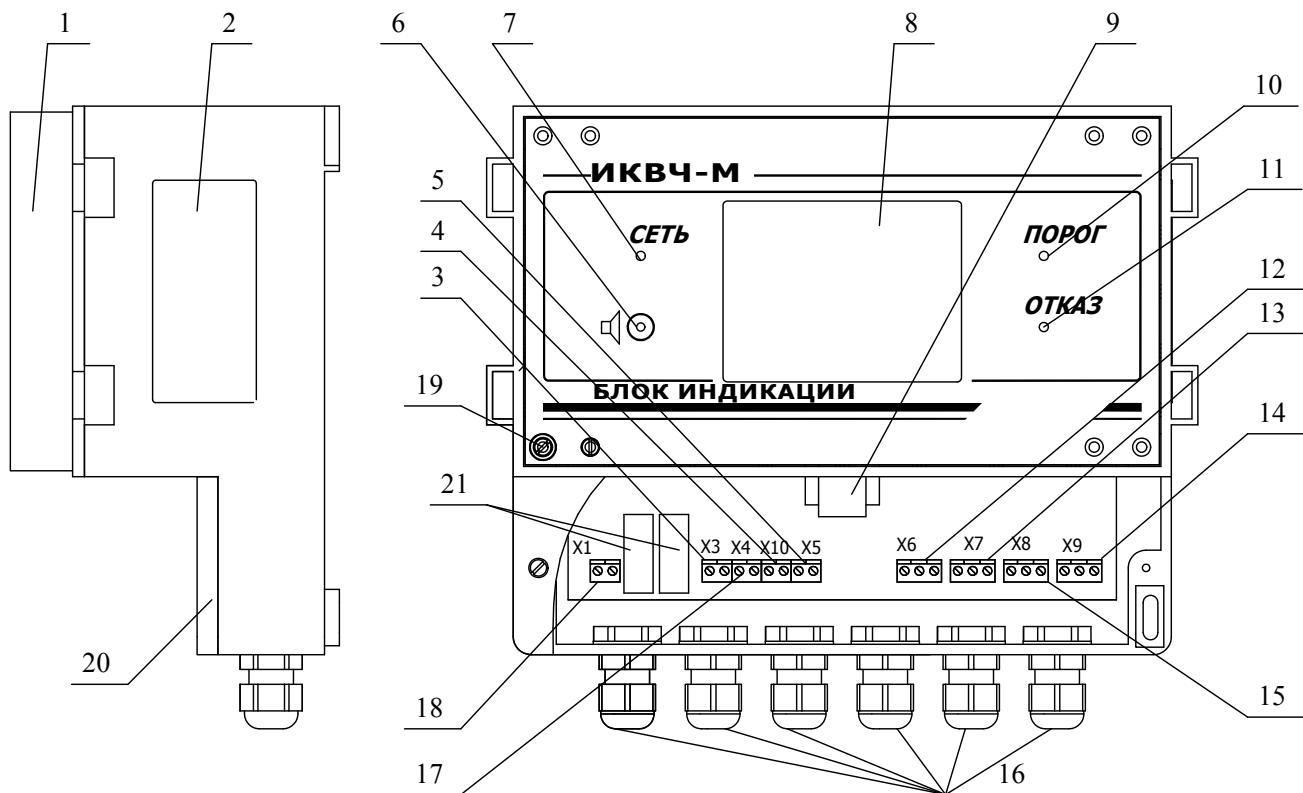

- 1 - крышка защитная;
- 2 - фирменная табличка;
- 3 - клемма для подключения канала связи с внешними устройствами по интерфейсу RS485 (X3);
- 4 - клемма для подключения двухпроводной шины электропитания с МОК (X10);
- 5 - клемма для подключения вторичного регистрирующего прибора, контролирующего выходной сигнал постоянного тока (X5);
- 6 - окно звукового излучателя;
- 7 - индикатор единичный зеленого цвета "СЕТЬ";
- 8 - сенсорный экран;
- 9 - разъем для подключения канала связи с внешними устройствами "Ethernet";
- 10 - индикатор единичный красного цвета "ПОРОГ";
- 11 - индикатор единичный желтого цвета "ОТКАЗ";
- 12 - клемма для подключения исполнительных устройств в зависимости от выбранного диапазона измерений (X6);
- 13 - клемма для подключения исполнительных устройств при срабатывании сигнализации ОТКАЗ (X7);
- 14 - клемма для подключения исполнительных устройств при включении/выключении измерителя (X9);
- 15 - клемма для подключения исполнительных устройств при срабатывании сигнализации ПОРОГ (X8);
- 16 - кабельный ввод PG9;
- 17 - клемма для подключения двухпроводной шины связи с МОК по интерфейсу RS485 (X4);
- 18 - клемма для подключения электропитания БИ (X1);
- 19 - стопорный винт, место пломбирования;
- 20 - крышка для доступа к подключению кабелей;
- 21 - сетевые предохранители.

Рисунок 1.1 - Блок индикации. Внешний вид

1.3.1.3 Внешний вид МОК и рефлектора (1) измерителя ИКВЧ-М-Д представлен на рисунке 1.2.

МОК измерителя ИКВЧ-М-Д состоит из:

- узла регулировки, в который входит:
 - а) патрубок (3);
 - б) фланец (4);
 - в) сильфон (18);
 - г) гайки фиксирующие (17);
- блока оптического (6);
- корпуса (7).

На торцевой поверхности корпуса МОК (7) расположены:

- винт (M4) рабочего заземления (14);
- фирменная табличка (15).

На нижней поверхности корпуса МОК расположены кабельные вводы MG16, один для подвода кабеля электропитания и связи от БИ (11), другой для подвода трубы контроля давления воздуха обдува оптики (29).

На задней поверхности корпуса МОК располагается съемная крышка (13), обеспечивающая доступ к устройству подключения кабеля электропитания и связи. Под крышкой (13) расположены:

- клемма (12) для подключения двухпроводной шины связи с БИ по интерфейсу RS485 (X1);
- клемма (9) для подключения двухпроводной шины электропитания от БИ (X3);
- экран (8) датчика оптического.


1.3.1.4 Внешний вид МОК измерителя ИКВЧ-М-ДЗ представлен на рисунке 1.3.

МОК измерителя ИКВЧ-М-ДЗ состоит из:

- зонда (2);
- линзы (6);
- корпуса (7).


Корпус (7) и блок оптический (6) ИКВЧ-М-ДЗ аналогичны представленным на рисунке 1.2.

Зонд при помощи болтов (5) крепится к блоку оптическому. Длина погружной части зонда выбирается потребителем при заказе - 500 или 1250 мм.

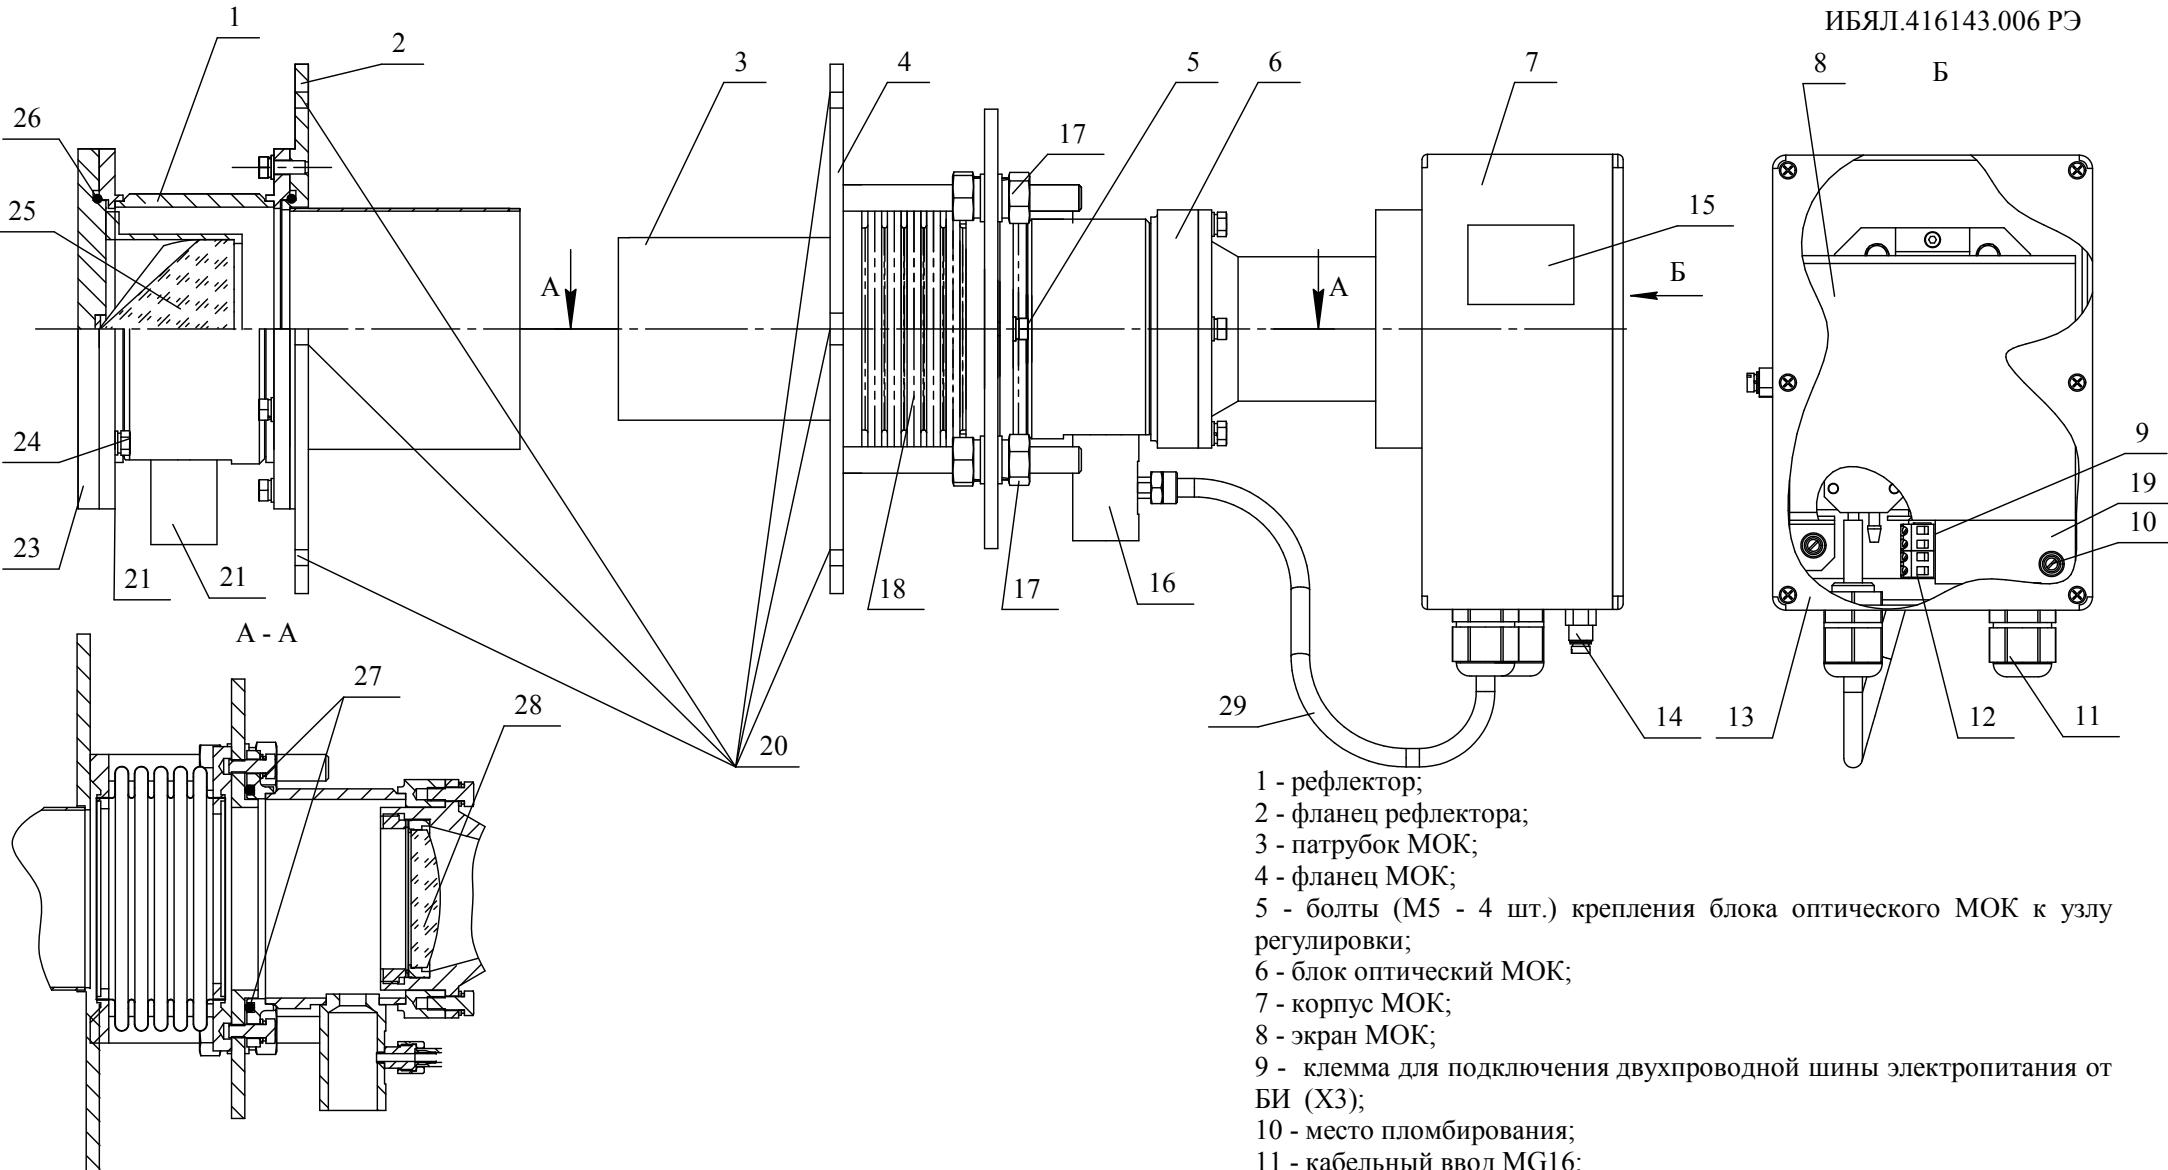

- 19 - плата МОК;
 20 - пазы;
 21 - втулка рефлектора для подключения воздуха обдува (компрессора);
 22 - патрубок рефлектора;
 23 - диск рефлектора;
 24 - болт крепления (4 шт.);
 25 - призма световозвращающая;
 26 - кольцо ИБЯЛ.754175.078;
 27 - кольцо ИБЯЛ.754175.075;
 28 - линза;
 29 - трубка контроля давления.

Рисунок 1.2 - МОК и рефлектор измерителя ИКВЧ-М-Д. Внешний вид

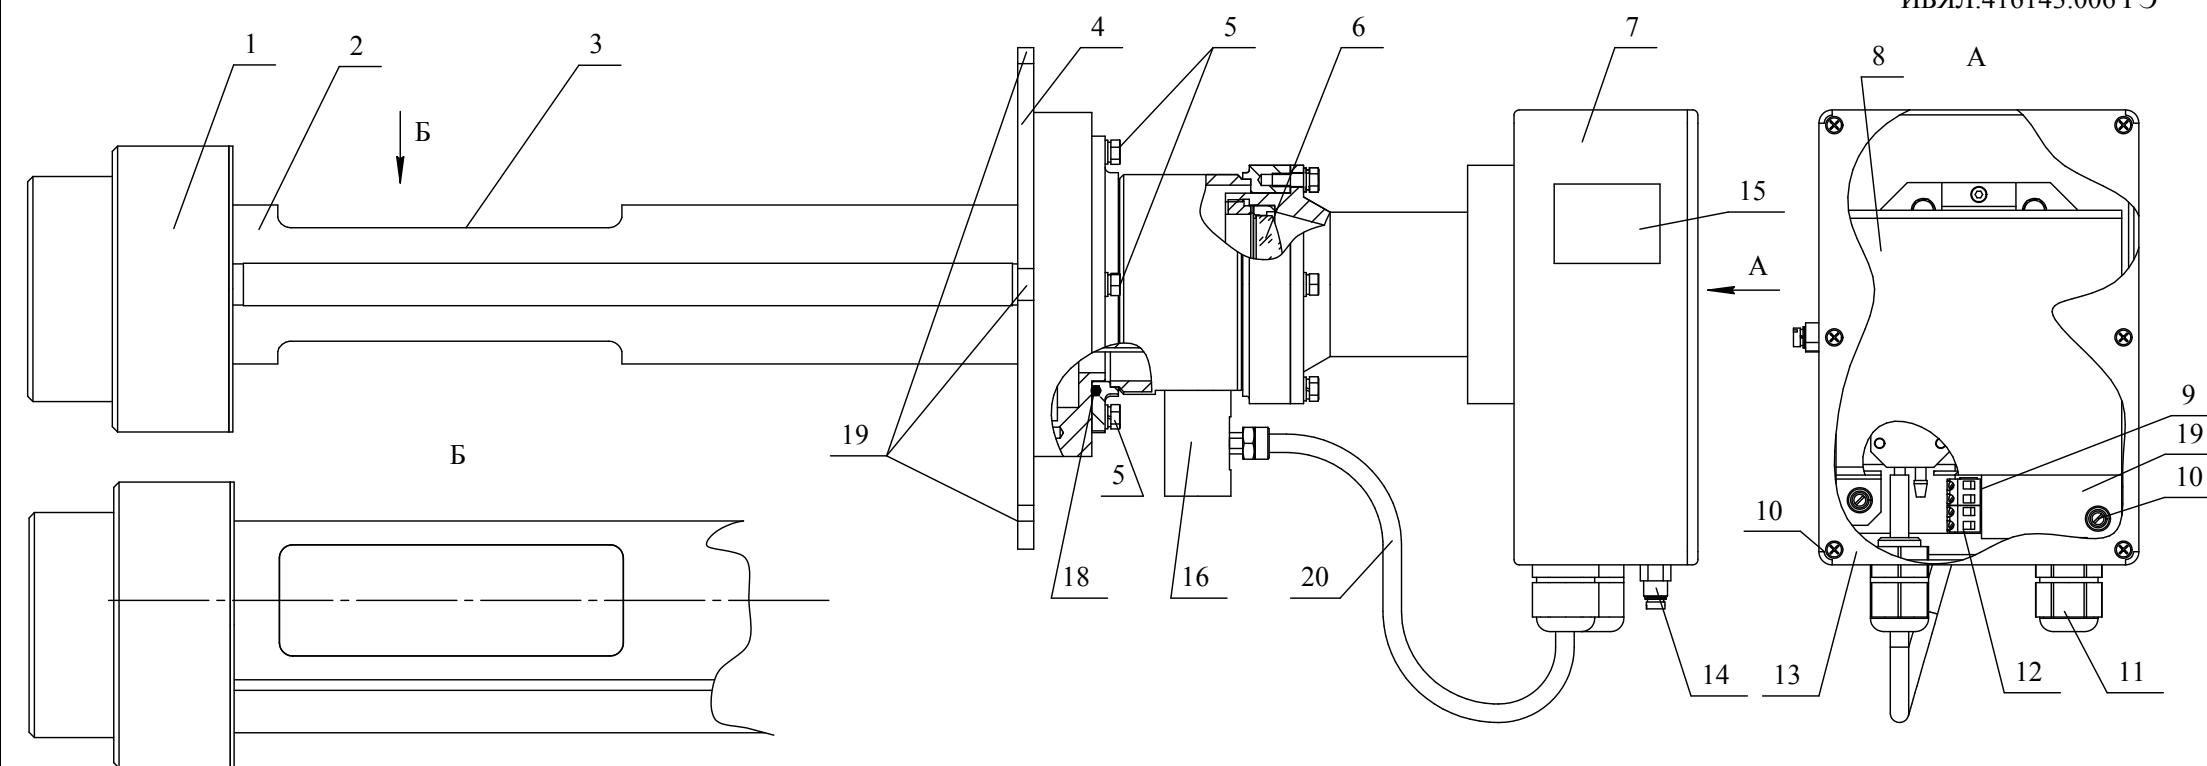

12 - клемма для подключения двухпроводной шины связи с БИ по интерфейсу RS485 (X1);
 13 - съемная крышка;
 14 - винт рабочего заземления (M4);
 15 - фирменная табличка ;
 16 - втулка МОК для подключения воздуха обдува (компрессора);
 17 - кольцо ИБЯЛ.754175.075;
 18 - фланец зонда;
 19 - плата МОК;
 20 - пазы;
 21 - трубка передачи давления.

1 - крышка зонда;
 2 - зонд;
 3 - окно;
 4 - фланец МОК;
 5 - болты (M5 - 4 шт.) крепления зонда к блоку оптическому МОК;
 6 - линза;
 7 - корпус МОК;
 8 - экран МОК;
 9 - клемма для подключения двухпроводной шины электропитания от БИ (X3);
 10 - место пломбирования;
 11 - кабельный ввод MG16;

Рисунок 1.3 - МОК измерителя ИКВЧ-М-ДЗ. Внешний вид

1.3.1.5 Внешний вид МОК измерителя ИКВЧ-М-Н представлен на рисунке 1.4.

МОК измерителя ИКВЧ-М-Н состоит из:

- патрубка (1);
- блока оптического (3);
- корпуса (11).

Верхняя часть корпуса МОК (23) - съемная, обеспечивающая доступ к устройству подключения кабеля электропитания и связи и к устройству регулировки. Под съемной частью (23) расположены:

- клемма (17) для подключения двухпроводной шины связи с БИ по интерфейсу RS485 (Х1);
- клемма (18) для подключения двухпроводной шины электропитания от БИ (Х3);
- экран (6) датчика оптического;
- винты фиксирующие (8) (2 шт.) и регулирующий (7) взаимное угловое положение оптических осей излучателя и фотоприемного устройства (ФПУ) (угол регистрации рассеянного света).

На боковой поверхности корпуса МОК расположена фирменная табличка (12).

На нижней поверхности корпуса МОК расположены:

- кабельные вводы MG16: один для подвода кабеля электропитания и связи от БИ (20), другой для подвода трубки передачи давления (22);
- винт (M4) рабочего заземления (24).


1.3.2 Работа измерителей

1.3.2.1 Принцип действия



1.3.2.1.1 Принцип действия – регистрация оптических параметров пылегазовой среды методом измерения оптической плотности (D) (ИКВЧ-М-Д, ИКВЧ-М-ДЗ) или коэффициента светорассеяния (ИКВЧ-М-Н) и вычисление соответствующей МКП по результатам предварительной градуировки гравиметрическим методом (см. п. 2.3).

1.3.2.2 Базовым блоком измерителя является МОК. Основными функциональными узлами оптического блока МОК являются:

- узел электронной обработки – плата МОК (универсальная для всех исполнений);
 - узел оптико-механический, в состав которого, в зависимости от исполнения, входят:
- а) для ИКВЧ-М-Д, ИКВЧ-М-ДЗ:

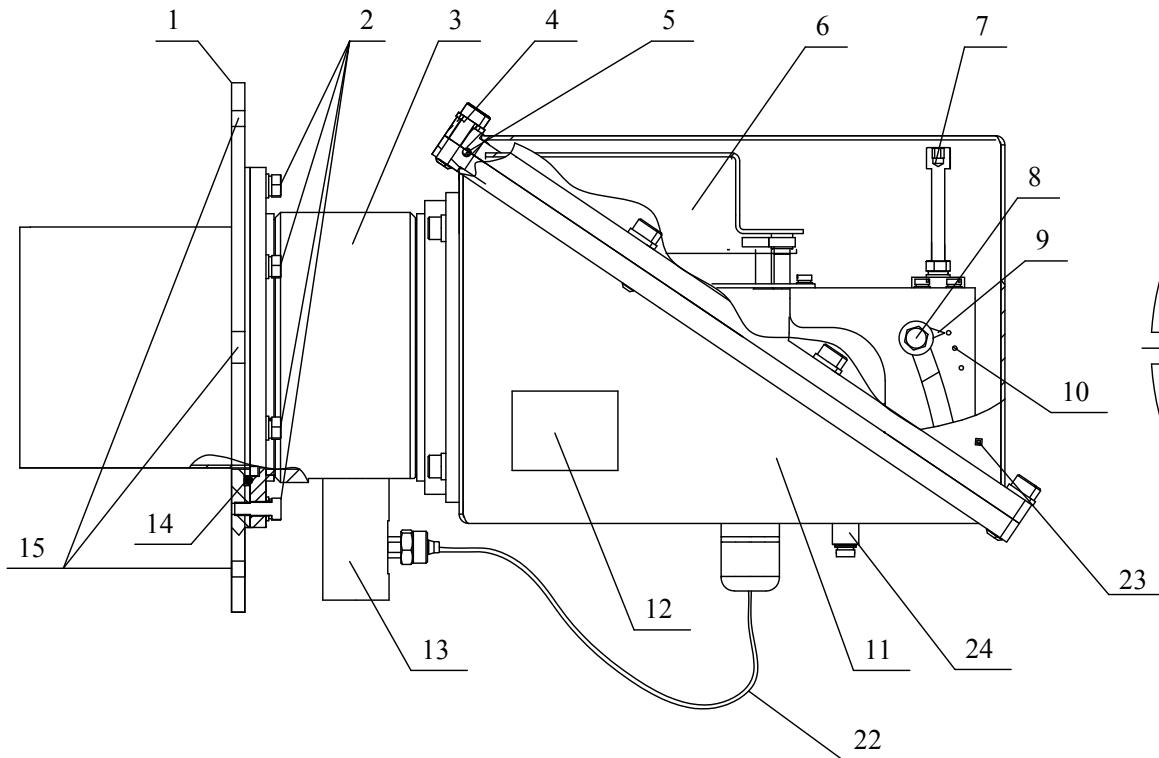

Корпус поз.23 условно не показан

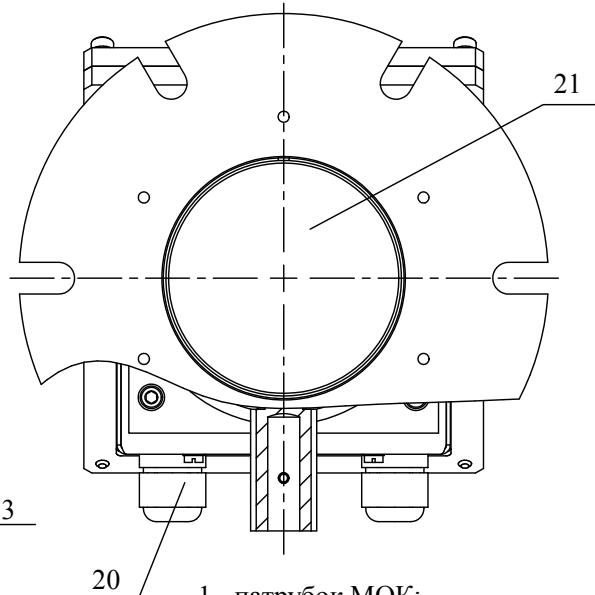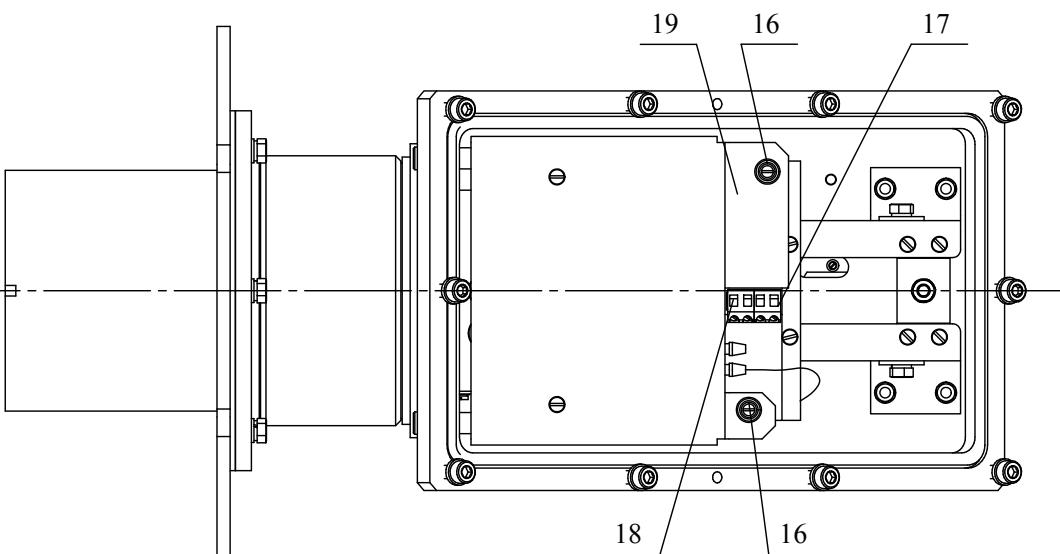

- 1 - патрубок МОК;
- 2 - болты (M5 - 8 шт.) крепления фланца МОК к блоку оптическому МОК;
- 3 - блок оптический МОК;
- 4 - винты крепления съемной части корпуса;
- 5 - прокладка;
- 6 - экран;
- 7 - винт регулирующий;
- 8 - винт фиксирующий;
- 9 - указатель расстояния до зоны светорассеяния;
- 10 - отметки шкалы зоны светорассеяния;
- 11 - корпус МОК;
- 12 - фирменная табличка;
- 13 - втулка МОК для подключения воздуха обдува; 14 - кольцо ИБЯЛ.754175.078;
- 15 - пазы;
- 16 - место пломбирования;
- 17 - клемма подключения RS485 (X1);
- 18 - клемма подключения электропитания (X3);
- 19 - плата МОК;
- 20 - кабельный ввод MG16;
- 21 - защитное стекло;
- 22 - трубка передачи давления;
- 23 - верхняя часть корпуса;
- 24 - винт рабочего заземления (M4).

Рисунок 1.4 - МОК измерителя ИКВЧ-М-Н. Внешний вид

1) обойма с устройством оптическим (тубус с коллимирующей линзой);

2) датчик оптический;

б) для ИКВЧ-М-Н:

1) корпус с линзой концентратора;

2) датчик оптический;

3) втулка с платой цифрового ФПУ рабочего канала.

Плата МОК выполняет следующие функции:

- формирование импульсов управления излучателем;
- обработку сигналов ФПУ опорного и рабочего каналов;
- формирование и передачу на БИ данных о результатах измерений D и соответствующих значениях МКП;
- формирование и передачу на БИ сообщений об ошибках и превышении измеряемыми величинами установленных пороговых значений;
- прием от БИ уставок и команд управления.


1.3.2.3 Датчик оптический (см. рисунок 1.5) исполнений ИКВЧ-М-Д, ИКВЧ-М-ДЗ включает в себя:

- платы цифровых ФПУ рабочего (1) и опорного (5) каналов;
- модуль излучателя (6);
- втулку (диафрагму) регулировки светового потока рабочего (2) и опорного (4) каналов;
- втулку установки положения светоделительной пластины (3).

Платы цифровых ФПУ выполняют следующие функции:

- опорный канал – формирование на шине I²C данных о величине светового потока опорного канала (данные опорного канала – ДОКД), после выполнения процедуры установки «нуля объектного» (см. приложение Б) – пропорционального световому потоку, падающему на светоослабляющую среду;
- рабочий канал – формирование на шине I²C данных о величине светового потока рабочего канала (данные рабочего канала – ДРКД), после выполнения процедуры установки «нуля объектного» – пропорционального световому потоку, прошедшему через светоослабляющую среду.

ДОКД и ДРКД по шине I²C подаются для дальнейшей обработки на контроллер платы МОК (19) (см. рисунки 1.2-1.4), формирующий в процедуре измерения данные о величине D светоослабляющей среды, которые, в совокупности со служебной информацией, передаются на БИ.

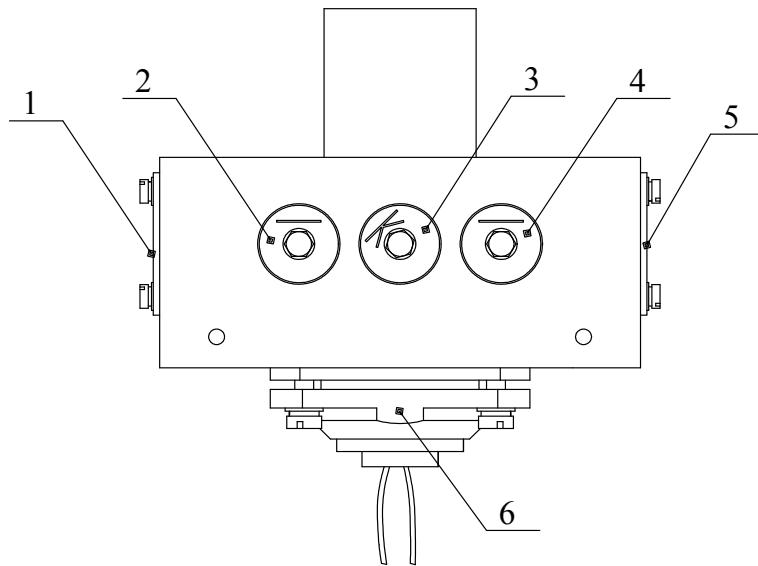

1 – плата ФПУ рабочего канала;

2 – втулка (диафрагма) регулировки светового потока рабочего канала;

3 – втулка установки положения светоделительной пластины;

4 – втулка (диафрагма) регулировки светового потока опорного канала;

5 – плата ФПУ опорного канала;

6 – модуль излучателя.

Рисунок 1.5 – Датчик оптический МОК ИКВЧ-М-Д, ИКВЧ-М-ДЗ


1.3.2.4 Узел оптико-механический исполнения ИКВЧ-М-Н включает в себя (см. рисунок 1.6) корпус (9) с линзой концентратора и отсеком платы цифрового ФПУ рабочего канала (11), датчик оптический (7) с экраном (1).

Датчик оптический состоит из:

- платы цифрового ФПУ опорного канала (6);
- модуля излучателя (8);
- втулки (диафрагмы) регулировки светового потока опорного канала (3);
- втулки установки положения светоделительной пластины (2).

Платы цифрового ФПУ выполняют следующие функции:

- опорный канал – формирование на шине I²C данных о величине светового потока опорного канала, пропорционального величине светового потока , падающего

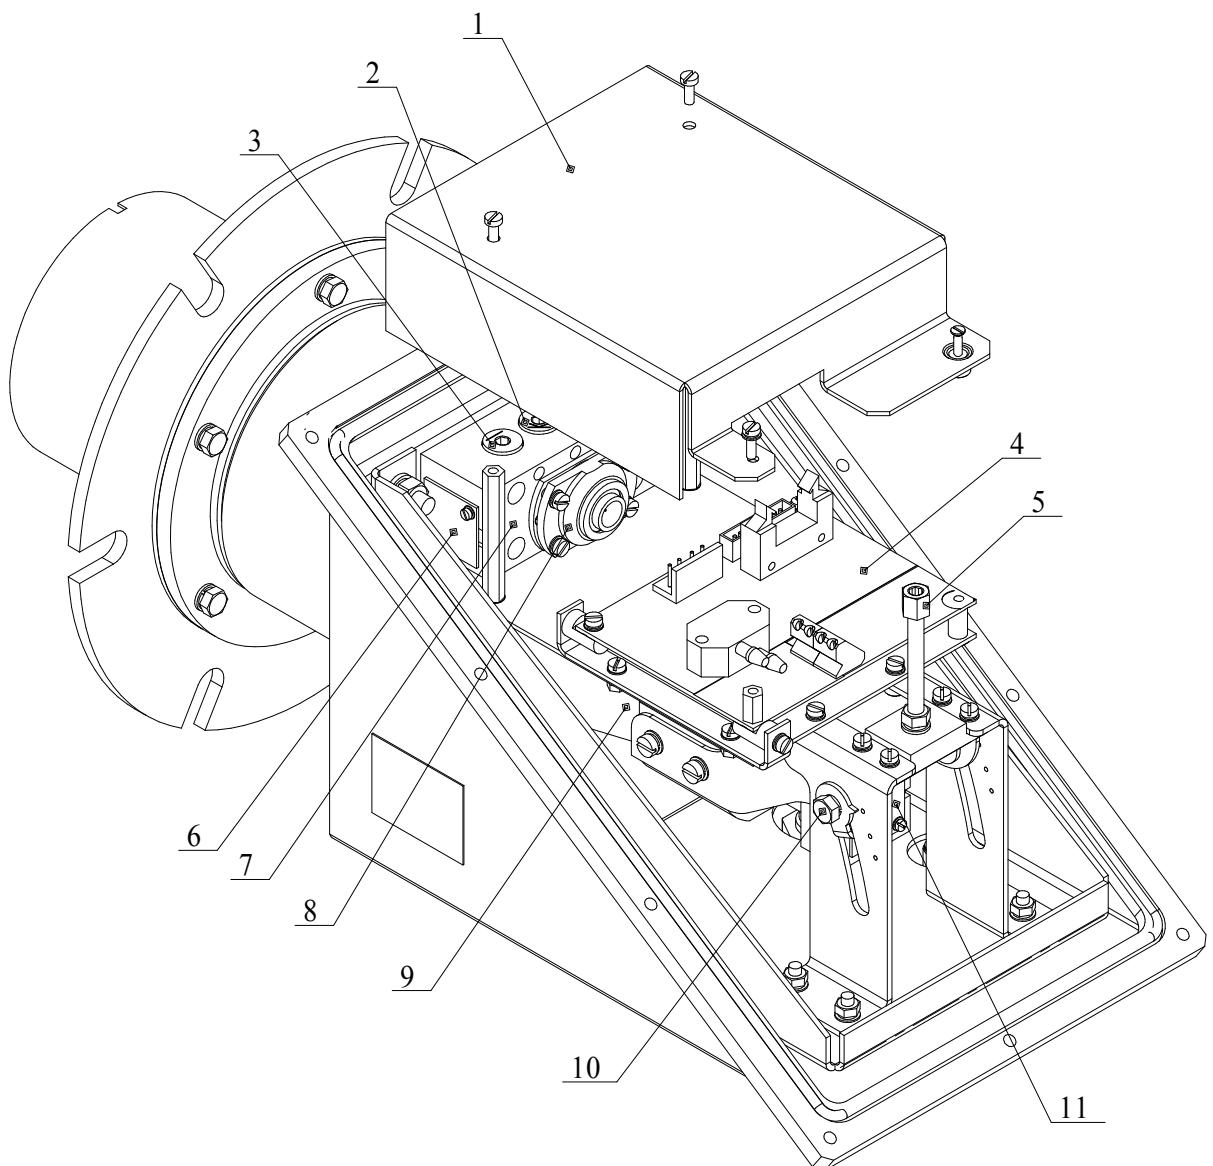

- 1- экран;
- 2- втулка установки положения светоделительной пластины;
- 3- втулка (диафрагма) регулировки светового потока опорного канала;
- 4- плата МОК;
- 5- винт регулировочный;
- 6- плата ФПУ опорного канала;
- 7- датчик оптический;
- 8- модуль излучателя;
- 9- корпус;
- 10- винт фиксирующий с указателем расстояния до зоны контроля;
- 11- плата ФПУ рабочего канала.

Рисунок 1.6 – Узел оптико-механический МОК ИКВЧ-М-Н

на светорассеивающую среду;

- рабочий канал – формирование на шине I²C данных о величине светового потока рабочего канала, после установки «объектного нуля» - формирование данных о величине светового потока, рассеянного средой в заданном направлении (под заданным углом), величина угла задается регулировочным винтом (5).

ДОКД и ДРКД по шине I²C подаются для дальнейшей обработки на контроллер платы МОК (4), формирующий в процедуре измерения данные о величине коэффициента светорассеяния среды, которые, в совокупности со служебной информацией, передаются на БИ.

Примечание – При стендовой настройке и первичной поверке в условиях производства коэффициент светорассеяния моделируется D.

1.3.2.5 БИ осуществляет прием информации с МОК, ее функциональную обработку и представление в необходимом виде на экране БИ или для передачи на ПК, подключаемый через интерфейсный разъем RS485 или Ethernet по запросу от сервисного ПО, а также в виде выходного сигнала постоянного тока.

БИ включает в себя:

- плату процессорную и индикации;
- плату питания.

Функции платы процессорной и индикации:

- формирование управляющего сигнала на включение/отключение реле ПОРОГ в случае превышения D или содержания МКП в контролируемой среде, пороговых значений;
- отображение на экране БИ результатов измерений МКП, D и служебной информации;
- выдача данных на преобразователь платы питания для формирования выходного сигнала постоянного тока 4 - 20 мА, пропорционального измеренным значениям МКП и D в каждом из диапазонов;
- осуществление непрерывного контроля:
 - а) состояния электропитания МОК (обрыв, короткое замыкание);
 - б) связи с МОК;
 - в) состояния оптических элементов, контактирующих с пылегазовой средой;
 - г) исправности устройства защиты оптических элементов от запыленной, агрессивной и высокотемпературной среды;
- отображение на экране БИ результатов контроля в виде сообщений (см. приложение Б) и формирование управляющего сигнала состоянием реле СТАТУС, ОТКАЗ на плате питания;
- управление состоянием реле ДИАПАЗОН на плате питания, в зависимости от определяемой принадлежности результата измерений к тому или иному диапазону, проводится

автоматически либо в ручном режиме;

- выдача, по запросу ВУ, по интерфейсу RS485 и Ethernet информации о результатах измерений.

Примечание - Перечень команд, поддерживаемых измерителями, приведен в приложении В.

Функции платы питания:

- защита внутренних цепей измерителя от влияния электромагнитных помех во входных и выходных цепях;
- преобразование данных об измеренных значениях МКП и D в выходной сигнал постоянного тока 4-20 мА;
- включение/выключение реле ПОРОГ, ДИАПАЗОН, ОТКАЗ, СТАТУС (замыкание/размыкание «сухих» контактов реле);
- обеспечение гальванической развязки внешних, подключаемых к измерителю, цепей от внутренних цепей и цепей питания.

На плате питания установлены клеммы для подключения БИ к сети электропитания ~230 В, 50 Гц и ВУ в соответствии с приложением А.

Для обеспечения помехоустойчивости и электробезопасности измерителей предусмотрено заземление корпуса МОК.

Заземление осуществляется при помощи винта (14) ИКВЧ-М-Д, ИКВЧ-М-ДЗ (см. рисунки 1.2, 1.3) и винта (24) ИКВЧ-М-Н (см. рисунок 1.4).

Управление режимами работы измерителя выполняется в соответствии с системой меню (см. приложение Б).

1.4 Средства измерения, инструмент и принадлежности

1.4.1 Для проведения монтажа и технического обслуживания измерителей в процессе эксплуатации в состав поставки входит ЗИП.

1.4.2 Перечень запасных частей, инструмента, принадлежностей, входящих в комплект ЗИП, приведен в таблице 1.5.

Таблица 1.5

Обозначение	Наименование	Кол.	Применение
ИБЯЛ.431214.413	Диск с ПО	1 шт.	Подготовка измерителя к работе, поверка
ИБЯЛ.711142.027	Фланец	*	При монтаже МОК на трубе газохода
ИБЯЛ.754154.033	Прокладка	*	При монтаже МОК на трубе газохода
	Стилус	1 шт.	Управление системой меню сенсорного экрана
	Болт M10-6gx30.48.019 ГОСТ 7798-70	*	При монтаже МОК на трубе газохода
	Гайка M10-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70	*	При монтаже МОК на трубе газохода
	Шайба 10.65Г.019 ГОСТ 6402-70	*	При монтаже МОК на трубе газохода
	Шайба A10.01.08кп.019 ГОСТ 10450-78	*	При монтаже МОК на трубе газохода
	Преобразователь интерфейсов USB-RS485 АЦДР.426469.032	1 шт.	Подключение измерителя к ПК, подготовка к работе, поверка
	Вилка TR-8P-8C	2 шт.	Подключение измерителя к ВУ по линии связи Ethernet
	Кабель связи Ethernet с ПК-UTP 4Р CAT.5e	1,5 м	Подключение измерителя к ВУ по линии связи Ethernet
ИБЯЛ.754175.075	Кольцо	2 шт.	Техническое обслуживание МОК (блока оптического) ИКВЧ-М-Д, ИКВЧ-М-ДЗ
ИБЯЛ.754175.078	Кольцо	2 шт.	Техническое обслуживание рефлектора ИКВЧ-М-Д
	Вставка плавкая Н520-3А	10 шт.	Техническое обслуживание БИ

Примечание - * Количество определено ведомостью ЗИП согласно исполнению

1.4.3 По отдельному договору предприятие-изготовитель предоставляет набор мер оптических для проведения корректировки показаний измерителя по шкале D:

- ИБЯЛ.203561.012 ИКВЧ-М-Д;
- ИБЯЛ.203561.013 ИКВЧ-М-ДЗ;

- ИБЯЛ.203561.014

ИКВЧ-М-Н.

По отдельному договору предприятие-изготовитель предоставляет стенд для настройки и проверки оптических параметров ИБЯЛ.418419.018.

Стенд ИБЯЛ.418419.018, набор мер поставляются в специализированные центры для настройки и проверки оптических параметров измерителей после ремонта.

1.4.4 Для проведения ремонтных работ предприятие-изготовитель по отдельному договору поставляет:

- плату питания ИБЯЛ.687243.658, входит в БИ;
- модуль излучателя ИБЯЛ.687241.117, входит в датчик оптический МОК;
- модуль цифрового фотоприемника ИБЯЛ.687241.116, входит в датчик оптический МОК.

1.5 Маркировка и пломбирование

1.5.1 Маркировка измерителей соответствует ГОСТ 12.2.091-2012, ГОСТ 26828-86 и чертежам предприятия-изготовителя.

1.5.2 На табличке, расположенной на боковой стенке МОК измерителей, нанесено:

- товарный знак предприятия–изготовителя;
- условное наименование измерителя;
- условное наименование блока;
- заводской порядковый номер;
- год изготовления и квартал изготовления;
- маркировка степени защиты по ГОСТ 14254-96;
- диапазоны измерений, единицы физической величины;
- пределы допускаемой основной погрешности;
- диапазон рабочих температур;
- параметры электропитания;
- обозначение климатического исполнения по ГОСТ 15150-69;
- знак утверждения типа;
- знак обращения на рынке государств-членов Таможенного союза;
- знак № 14 по ГОСТ 12.2.091-2012;
- ИБЯЛ.416143.006 ТУ.

1.5.3 На табличке, расположенной на боковой стенке БИ измерителей, нанесено:

- товарный знак предприятия–изготовителя;
- условное наименование измерителя (ИКВЧ-М);
- условное наименование блока;
- заводской порядковый номер;
- год изготовления и квартал изготовления;
- маркировка степени защиты по ГОСТ 14254-96;
- диапазон рабочих температур;
- параметры электропитания;
- обозначение климатического исполнения по ГОСТ 15150-69;
- значение потребляемой мощности;
- знак утверждения типа;
- знак обращения на рынке государств-членов Таможенного союза;
- знак № 14 по ГОСТ 12.2.091-2012;
- знак № 11 по ГОСТ 12.2.091-2012;
- ИБЯЛ.416143.006 ТУ.

1.5.4 На табличке, расположенной на боковой стенке рефлектора измерителя ИКВЧ-М-Д, нанесено:

- условное наименование измерителя;
- условное наименование блока;
- заводской порядковый номер;
- год изготовления и квартал изготовления;
- обозначение климатического исполнения по ГОСТ 15150-69;
- диапазон рабочих температур.

1.5.5 У органов управления нанесены надписи или обозначения, указывающие на назначение этих органов.

1.5.6 На корпусе МОК, имеющего винт рабочего заземления, над винтом нанесен знак (№5) по ГОСТ 12.2.091-2012.

1.5.7 Шрифты и знаки, применяемые для маркировки, соответствуют ГОСТ 26.008-85, ГОСТ 26.020-80 и чертежам предприятия-изготовителя.

1.5.8 Способ нанесения и цвет надписей обеспечивают достаточную контрастность, позволяющую свободно читать надписи при нормальном освещении рабочего места.

1.5.9 Маркировка транспортной тары соответствует ГОСТ 14192-96, чертежам предприятия – изготовителя и имеет манипуляционные знаки:

- «ХРУПКОЕ. ОСТОРОЖНО»;
- «БЕРЕЧЬ ОТ ВЛАГИ»;
- «ВЕРХ».

1.5.10 Транспортная маркировка нанесена в соответствии с чертежами предприятия-изготовителя.

1.5.11 Транспортная маркировка содержит:

- основные надписи с указанием наименования грузополучателя, наименование пункта назначения;
- дополнительные надписи с указанием наименования грузоотправителя, наименование пункта отправления, надписи транспортных организаций;
- товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование и обозначение измерителей;
- значение минимальной температуры транспортирования.

1.5.12 Схема пломбировки измерителей от несанкционированного доступа приведена в приложении Г.

1.6 Упаковка

1.6.1 Измерители относятся к группе III-1 по ГОСТ 9.014-78. Упаковка производится для условий хранения 1 по ГОСТ 15150-69.

1.6.2 Способ упаковки, подготовка к упаковке, транспортная тара и материалы, применяемые при упаковке, порядок размещения соответствуют чертежам предприятия-изготовителя.

Перед упаковкой необходимо проверить наличие и сохранность пломбировки.

1.6.3 При консервации и расконсервации необходимо соблюдать требования безопасности согласно ГОСТ 9.014-78.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Общие указания по эксплуатации

2.1.1 По способу защиты от поражения электрическим током блоки измерителей соответствуют по ГОСТ Р МЭК 60536-2-2001 классу:

- МОК III;
- БИ II.

2.1.2 Монтаж и подключение измерителей должны проводиться при отключенном электропитании.

2.1.3 Оперативное обслуживание измерителей должно осуществляться специалистами, изучившими эксплуатационную документацию, знающими правила эксплуатации электроустановок, сдавшими экзамены по технике безопасности и имеющими квалификационную группу по электробезопасности не ниже III.

ВНИМАНИЕ:

1 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ИЗМЕРИТЕЛИ В УСЛОВИЯХ И РЕЖИМАХ, ОТЛИЧАЮЩИХСЯ ОТ УКАЗАННЫХ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ!

2 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ С ПОВРЕЖДЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ИЛИ ПЛОМБАМИ И ДРУГИМИ НЕИСПРАВНОСТЯМИ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

3 ЗОНА УСТАНОВКИ ИЗМЕРИТЕЛЯ ДОЛЖНА БЫТЬ НЕВЗРЫВООПАСНОЙ!

2.1.4 Работы по ремонту измерителей должны проводиться только после отключения сети электропитания с обязательным вывешиванием в местах отключения знаков согласно ГОСТ Р 12.4.026-2001.

2.1.5 Требования техники безопасности и производственной санитарии выполнять согласно «Правилам по охране труда на предприятиях и в организациях машиностроения» ПОТ РО 14000 001-98, утвержденным департаментом экономики машиностроения министерства экономики РФ 12.03.98 г.

2.1.6 Монтаж измерителей при строительстве нового объекта, реконструкции или ремонте существующего следует проводить как можно ближе к окончанию строительных работ, с тем, чтобы предотвратить повреждение измерителей вследствие проведения таких работ, как сварка или покраска.

Если измерители уже смонтированы на месте установки, необходимо защитить их от загрязнения, возможного при проведении строительных работ, с помощью герметичного материала, а также следует снабдить их четкой маркировкой, предупреждающей, что измерители отключены.

2.1.7 Для защиты сети питания от короткого замыкания может использоваться автоматический выключатель ABBS202C10 (с измерителем не поставляется) или аналогичный типа «С» с номинальным рабочим током 10 А.

2.1.8 Измерители следует устанавливать в местах, которые обеспечивают соответствие температуры эксплуатации значениям, установленным изготовителем.

Не допускается эксплуатация измерителей за границами диапазона значений рабочей температуры, установленного изготовителем.

2.1.9 Воздух, используемый для защиты оптики измерителей, контактирующей с пылегазовой средой, не должен содержать твердых частиц более $1 \text{ мг}/\text{м}^3$, а содержание воды должно соответствовать точке росы не выше минус 40 °С. Невыполнение этих требований потребует более частой очистки оптических элементов МОК в соответствии с разделом 3 настоящего РЭ.

2.1.10 При выборе места размещения необходимо учитывать, что измерители должны быть легкодоступными для проведения периодической градуировки, технического обслуживания.

2.1.11 Условия, срочность работы или другие причины не являются основанием для нарушения правил техники безопасности.

ВНИМАНИЕ: НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ, ПРИВЕДЕТ К УХУДШЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ (МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ) ХАРАКТЕРИСТИК И УРОВНЯ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ!

2.2 Подготовка измерителей к использованию

2.2.1 Подготовка измерителей к использованию включает в себя следующие основные операции:

- распаковывание;
- проверка комплектности;
- внешний осмотр;
- проверка работоспособности;
- установка пороговых значений срабатывания сигнализации;
- выбор места установки (зоны контроля);
- монтаж измерителя по месту установки;
- подключение измерителя к шине заземления;
- выбор и подключение кабелей электропитания и связи к БИ;
- подключение кабеля электропитания и связи к МОК;
- подключение внешних исполнительных устройств;
- подключение кабеля по линии связи Ethernet;
- проведение юстировки;
- подключение к линии сжатого воздуха;
- градуировка измерителей.

2.2.2 Перед распаковыванием необходимо выдержать измерители в упаковке в нормальных условиях в течение 6 ч, в случае воздействия отрицательных температур при транспортировке и хранении - в течение 24 ч, после этого распаковать.

2.2.3 Проверка комплектности

2.2.3.1 Проверка комплектности измерителя и комплектности ЗИП проводится путем внешнего осмотра и сличения комплектности ЗИП с указанной в ведомости ЗИП.

2.2.3.2 Проверка комплектности эксплуатационной документации проводится путем сличения комплектности эксплуатационных документов с указанной в ведомости ИБЯЛ.416143.006 ВЭ.

2.2.4 Внешний осмотр

2.2.4.1 При проведении внешнего осмотра должно быть проверено:

- отсутствие внешних повреждений, влияющих на степень защиты оболочки измерителя и его работоспособность;
- наличие всех крепежных элементов;
- наличие и целостность пломб, пломбы должны иметь четкий оттиск клейма (см. приложение Г);
- отсутствие повреждений оболочки кабелей электропитания и подключения внешних устройств (если проводится внешний осмотр уже смонтированного измерителя).

2.2.5 Проверка работоспособности измерителей

2.2.5.1 Проверка проводится в два этапа:

- первый этап (предварительная проверка) – перед монтажом МОК на газоходе или дымовой трубе и БИ в операторной;
- второй этап – после монтажа МОК (и рефлектора для ИКВЧ-М-Д) на газоходе или дымовой трубе.

2.2.5.2 Предварительную проверку работоспособности проводить в следующей последовательности:

- 1) разместить МОК и БИ на столе или любой другой поверхности, позволяющей обеспечить доступ к устройствам подключения и взаимодействие с сенсорным экраном БИ. Ориентация блоков произвольная из соображений удобства;
- 2) демонтировать на МОК и БИ крышки доступа к подключению кабелей электропитания и связи (см рисунки 1.1 - 1.4);
- 3) собрать схему проверки работоспособности в соответствии с рисунком 2.1, не подключая миллиамперметр и ПК к БИ;
- 4) подать напряжение питания на БИ, проконтролировать на экране БИ индикацию типа подключенного МОК (см. приложение Б);
- 5) проконтролировать появление на экране БИ идентификационных данных ПО: номер версии и контрольной суммы ПО МОК, а затем номер версии и контрольной суммы ПО БИ. Номер версии и контрольные суммы ПО должны совпадать с данными, указанными в п. 1.2.15;
- 6) прогреть измеритель в течение 30 мин, по окончании прогрева измеритель перейдет в режим измерений. Проконтролировать отображение на экране БИ сообщение «Нет обдува МОК» (см. приложение Б).

Примечание – Для перемещения по системе меню используется стилус, входящий в комплект ЗИП.

2.2.5.3 Второй этап проверки работоспособности проводится одновременно с юстировкой измерителей согласно п. 2.2.14.1(13), 2.2.14.2(7), 2.2.14.3(16).

Примечание – При первичной поверке выполнить следующие действия:

- смонтировать измерители на технологическом приспособлении Э5435 в соответствии с рисунками Д.1 – Д.3 приложения Д;
- выполнить п. 2.2.5.2 (3) – (6);

- провести установку объектного нуля и корректировку чувствительности, используя систему меню приложения Б.

При установке объектного нуля выполнить действия:

- удалить из измерителей меры оптические, в том числе для ИКВЧ-М-Н – вместе с приспособлением Э5435.60.400 (рисунок Д.3 приложения Д);

- проконтролировать значение «нулевой» оптической плотности, которое должно быть для ИКВЧ-М-Д, ИКВЧ-М-ДЗ не более 0,1 Б, для ИКВЧ-М-Н – не менее 4,2 Б;

- получить необходимые значения «нулевой» оптической плотности изменением относительного положения рефлектора и МОК ИКВЧ-М-Д, а также с помощью гаек (5) (рисунок Д.1 приложения Д) и исключением отражающих и светлых диффузно-рассеивающих поверхностей на расстоянии менее 2 м от ИКВЧ-М-Н в зоне распространения излучения;

- войти в меню «Установки»\ «Коррект-ка показаний»\ «Установка об. нуля».

При корректировке чувствительности выполнить действия:

- установить в измерители меры оптические, соответственно ИКВЧ-М-Д – МО-82-1 №4, ИКВЧ-М-ДЗ – МО-82-2 №5, ИКВЧ-М-Н – МО-82-3 №2;

- войти в меню «Установки»\ «Коррект-ка показаний»\ «Коррект чувствит.»;

- ввести значение оптической плотности меры, приведенное в свидетельстве о поверке на наборы мер оптических МО-82.

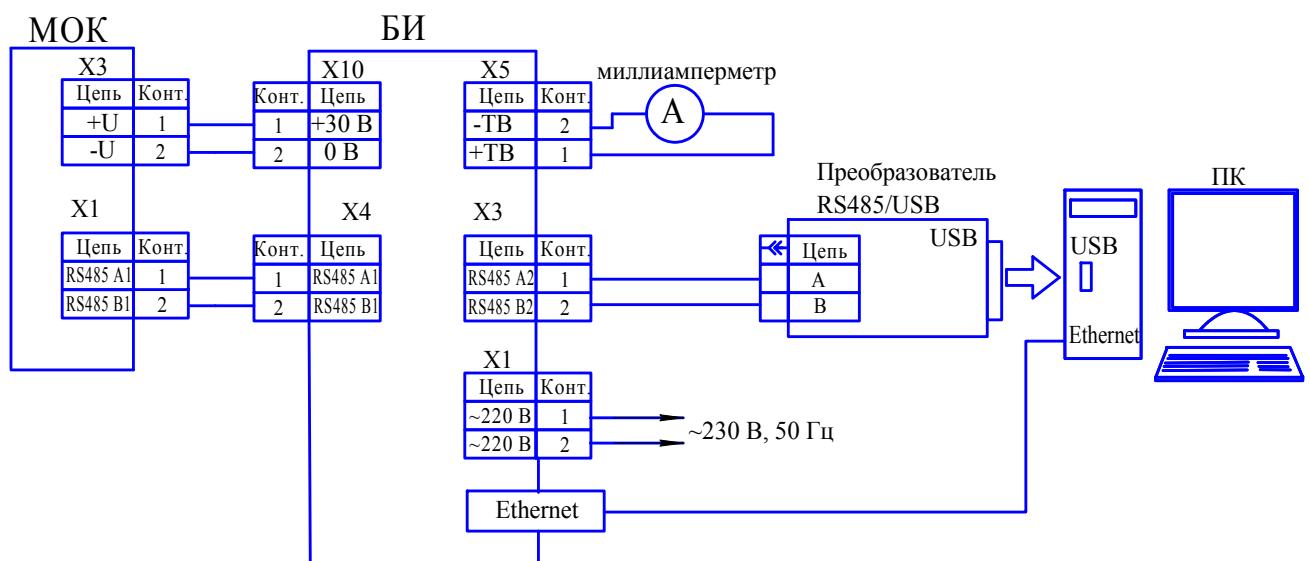


Рисунок 2.1 - Схема проверки работоспособности измерителей

2.2.6 Установка пороговых значений срабатывания сигнализации

2.2.6.1 При выпуске из производства в измерителях установлены пороговые значения срабатывания сигнализации, равные 50 % от верхней границы диапазона измерений D (МКП).

2.2.6.2 Для изменения пороговых значений следует войти в пункт меню «Установки»\ «Установка порога» (см. приложение Б). Ввести требуемое пороговое значение срабатывания сигнализации по выбранному каналу измерений.

Примечания

1 Пороговое значение срабатывания сигнализации может быть любым числом от 0 до верхнего предела диапазона измерений.

2 Канал измерений «МКП» или «D» выбираются в пункте меню «Токовый выход». По умолчанию измеритель находится в режиме измерений МКП.

2.2.7 Выбор места установки (зоны контроля)

2.2.7.1 При выборе места установки измерителей на газоходе или дымовой трубе необходимо руководствоваться требованиями ГОСТ Р ИСО 9096-2006 «Выбросы стационарных источников. Определение массовой концентрации твердых частиц ручным гравиметрическим методом» и ГОСТ Р ИСО 10155-2006 «Выбросы стационарных источников. Автоматический мониторинг массовой концентрации твердых частиц. Характеристики измерительных систем, методы испытаний и технические требования».


2.2.7.2 Требования, предъявляемые к месту установки измерителей:

- плоскость отбора проб должна быть расположена на прямом участке газохода (предпочтительно вертикальном) с постоянной формой и площадью поперечного сечения;
- плоскость отбора проб должна находиться как можно дальше от каких-либо препятствий, которые могут вызывать возмущение или изменение направления потока. Возмущения и изменения потока могут вызывать, например, вентиляторы, изгибы дымохода, очистительное оборудование;
- длина прямолинейного участка газохода (трубы) выше по потоку от плоскости отбора проб должна составлять, по крайней мере, пять гидравлических диаметров, ниже по потоку – не менее двух.

Примечание – Пример расчета значения гидравлического диаметра по формуле (2.1) приведен на рисунке 2.2;

- места отбора проб для ручного (сравнительного) метода и зоны автоматического измерения массовой концентрации твердых частиц в пылегазовых потоках должны исключать их взаимное влияние на результаты измерений;
- места отбора проб для ручного (сравнительного) метода и зоны автоматического контроля должны иметь идентичные характеристики пылегазовых потоков;
- выбор места отбора проб должен свести к минимуму пространственную и временную зависимость распределения средней концентрации твердых частиц в поперечном сечении газового потока;
- размеры порта (отверстия в стенке газохода или трубы) должны обеспечивать пространство для подключения и демонтажа устройств отбора пробы, установки блоков измерителей, сопутствующих устройств, а также обеспечивать герметичность порта при замене устройств;
- рекомендуемый минимальный диаметр порта 125 мм.

Пример размещения зон (плоскостей) автоматического контроля и ручного отбора для градуировки измерителей показан на рисунке 2.2.

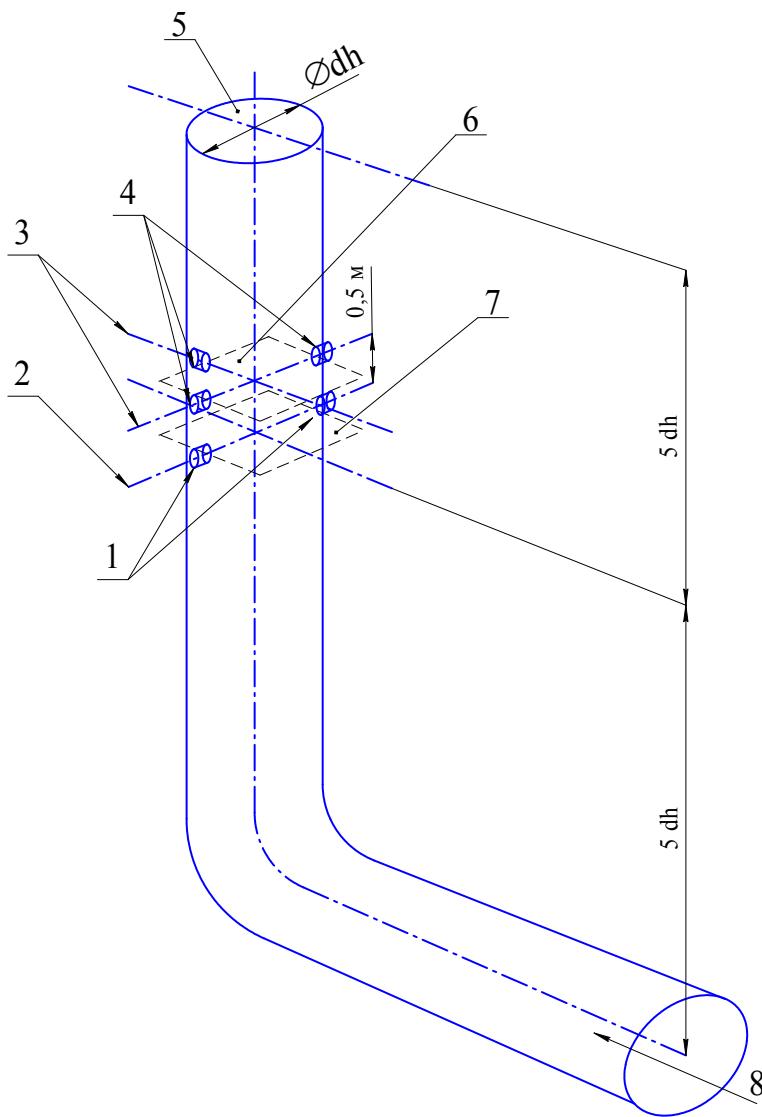

1 – порт доступа;

2 – линия автоматического контроля;

3 – линии отбора проб для гравиметрического метода определения МКП;

4 – порт доступа;

5 – верхняя часть газохода;

6 – плоскость отбора проб;

7 – плоскость автоматического контроля;

8 – газопылевой поток.

dh – значение гидравлического диаметра, определяемое по формуле

$$dh = \frac{4 \cdot As}{ls}, \quad (2.1)$$

где As – площадь поперечного сечения плоскости отбора проб,

ls – периметр плоскости отбора проб.

Рисунок 2.2 – Размещение зон отбора пробы и автоматического контроля

2.2.7.3 Дополнительные требования по размещению измерителей:

- несущая способность конструкции (стенок газохода или трубы), на которой размещен МОК, должна выдерживать его массу без разрушения и деформации;
- блоки измерителей следует устанавливать в местах, которые обеспечивают соответствие температуры эксплуатации значениям, установленным изготовителем;
- при выборе места размещения необходимо учитывать, что измеритель должен быть легкодоступным для проведения периодического технического обслуживания и для проверки выполнения требований электробезопасности;
- при выборе места размещения должна быть обеспечена возможность подключения к измерителю приспособлений и контрольно-измерительного оборудования для проведения технического обслуживания.

2.2.7.4 Размещение МОК (рефлектора для ИКВЧ-М-Д) на трубе газохода проводить в соответствии с МЧ согласно исполнению.

Разметку под монтаж БИ в помещении, где находится оператор, проводить, пользуясь приложением А. Провести монтаж БИ согласно приложению А, используя для крепления на стене пластины, винты и дюбели, входящие в комплект монтажных частей БИ.

2.2.8 Монтаж измерителя по месту установки

ВНИМАНИЕ: МОНТАЖ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ОСТАНОВЛЕННОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ (ПРИ ОТСУТСТВИИ ПЫЛЕГАЗОВОГО ПОТОКА)!

2.2.8.1 До начала монтажа необходимо изготовить приспособление для надежного и герметичного крепления МОК, а для измерителя ИКВЧ-М-Д еще одно приспособление для герметичного крепления рефлектора на стенке газохода или трубы.

Приспособление представляет собой патрубок, диаметр которого определяется размерами отверстия порта доступа в газоход или дымовую трубу, с приваренным с одной стороны фланцем ИБЯЛ.711142.027 (входящим в комплект ЗИП).

2.2.8.2 Закрепить НАДЕЖНО И ГЕРМЕТИЧНО изготовленное приспособление в отверстии порта на одной из стенок газохода или дымовой трубы.

2.2.8.3 Закрепить на фланцах приспособлений, установленных на стенках газохода или трубы, фланец МОК и фланец рефлектора (только для ИКВЧ-М-Д).

Крепление фланца МОК и фланца рефлектора проводить в соответствии с монтажным чертежом.

ВНИМАНИЕ: ЗАКРЕПЛЕНИЕ ФЛАНЦА РЕФЛЕКТОРА ПРОВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПЕРВИЧНОЙ ЮСТИРОВКИ ИЗМЕРИТЕЛЯ ИКВЧ-М-Д. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ ЮСТИРОВКИ – СОГЛАСНО п. 2.2.14!

При установке использовать следующие детали, входящие в состав ЗИП:

- прокладка ИБЯЛ.754154.033;
- комплект крепежа, состоящий из шести болтов M10, шести гаек M10 и шайб.

2.2.8.4 Монтаж БИ на месте эксплуатации проводить при помощи дюбелей или болтов.

Разметку места под установку проводить в соответствии с [приложением А](#).

Рабочее положение БИ – вертикальное.

2.2.9 Подключение измерителя к шине заземления

2.2.9.1 Корпус МОК должен быть заземлен при помощи наружного винта рабочего заземления (см. рисунки 1.2 - 1.4) в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.091-2012.

Место соединения наружного заземляющего проводника должно быть тщательно защищено, а соединение его с винтом рабочего заземления должно быть предохранено от коррозии посредством нанесения консистентной смазки.

По окончании монтажа должно быть проверено сопротивление заземляющего устройства. Сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 4 Ом.

2.2.10 Выбор и подключение кабелей электропитания и связи к БИ

2.2.10.1 Кабель электропитания БИ

Для изготовления кабеля необходимо использовать любой тип силового кабеля круглого сечения в ПВХ или резиновой изоляции, с медными жилами, с общим числом жил - 2 и сечением жил не менее 1,5 мм^2 .

Наружный диаметр кабеля должен быть не более 8 мм.

Рекомендуемая марка кабеля:

ВВГ 2x1,5 ГОСТ 16442-80;

2.2.10.2 Кабель питания и связи БИ с МОК. Кабель для выходного сигнала постоянного тока (4-20) мА. Кабель для подключения МОК к ПК по каналу связи RS485

Рекомендованные марки кабеля:

КАЭфП 2x2x0,64 ТУ 16.К99-024-2005;

МКЭШВ 2x2x0,75 ТУ16.К13-023-96;

КИПЭВ 4x2x0,6 ТУ16.К99-008-2001.

Допускается использовать иные экранированные кабели парной скрутки круглого сечения с медными жилами в ПВХ и резиновой изоляции. Наружный диаметр кабеля должен быть не более 8 мм.

2.2.10.3 Кабель для подключения БИ по каналу связи Ethernet.

Рекомендованная марка кабеля - UTP 4P CAT.5e;

2.2.10.4 Кабели для подключения линий сигнализации

Для изготовления кабелей для подключения линий сигнализации использовать любой тип кабеля круглого сечения в ПВХ, ПЭ или резиновой изоляции, с медными жилами, с внешним диаметром от 4 до 8 мм.

Рекомендованная марка кабеля - ВВГ 2х1,5 ГОСТ 16442-80.

2.2.10.5 Монтаж электрических цепей БИ проводить, руководствуясь рисунком 2.1 и приложением А.

ВНИМАНИЕ: ПРИ МОНТАЖЕ И ПОДКЛЮЧЕНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ НЕОБХОДИМО ПРИМЕНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, УСТРАНЯЮЩИХ ИЛИ ОГРАНИЧИВАЮЩИХ ОПАСНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА НА ИЗМЕРИТЕЛЬ В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ Р 53734.5.1-2009 (МЭК 61340-5-1:2007)! (Электростатика. Защита электронных устройств от электростатических явлений. Общие требования).

2.2.10.6 Подключение кабелей проводится после монтажа МОК и БИ по месту их установки.

2.2.10.7 Установка дополнительной защиты кабелей от грызунов, воздействия прямых солнечных лучей и механических нагрузок должна соответствовать требованиям предприятия-изготовителя кабельной продукции.

2.2.10.8 Перед монтажом разделать концы подводимого кабеля на отдельные жилы длиной 45 – 50 мм. Снять изоляцию на каждой жиле на (5 – 7) мм, скрутить плотно провода каждой жилы и надеть маркировочные бирки. Края оболочки кабеля после разделки должны быть без продольных разрезов и разрывов более 5 мм.

2.2.10.9 Подключение кабелей к БИ проводить, руководствуясь рисунком 2.1 и приложением А, в следующей последовательности:

- снять верхнюю крышку (20) (см. рисунок 1.1) для доступа к подключению кабеля;
- продеть кабель сквозь кабельный ввод (16) (см. рисунок 1.1).

предварительно разделанные концы кабеля подключить к контактам клеммы, расположенной на плате питания. При подключении руководствоваться назначением контактов, которое указано в [приложении А](#);

- зафиксировать каждый установленный кабель зажимной гайкой соответствующего кабельного ввода;
- установить на место крышку (20) (см. рисунок 1.1), плотно затянуть винты.

2.2.11 Подключение кабеля электропитания и связи к МОК

2.2.11.1 Подключение кабеля электропитания и связи к МОК проводить согласно таблице 2.1 в следующей последовательности (см. рисунки 1.2 - 1.4):

- снять, открутив винты, крышку для доступа к подключению кабеля (13) (съемную часть корпуса (23) - для ИКВЧ-М-Н);
- продеть кабель сквозь кабельный ввод;
- концы кабелей питания и связи, предварительно разделанные согласно п. 2.2.10.5, подключить к контактам клеммников согласно таблице 2.1;
- зафиксировать установленный кабель зажимной гайкой кабельного ввода;
- установить на место крышку (только для ИКВЧ-М-Д, ИКВЧ-М-ДЗ), плотно затянуть винты;
- провести опломбирование (см. [приложение Г](#)). Опломбирование проводит эксплуатирующая организация. Пломба должна иметь четкий оттиск клейма.

Таблица 2.1

Номер контакта клеммной колодки МОК	Условный номер провода (жилы) кабеля	Номер контакта клеммной колодки БИ
X1.1	1	X4.1
X1.2	2	X4.2
X3.1	3	X10.1
X3.2	4	X10.2

2.2.12 Подключение внешних исполнительных устройств

2.2.12.1 При необходимости подключить внешние исполнительные устройства к контактам соответствующих клеммных колодок на плате питания БИ:

- к контактам X6.1, X6.3 «ДИАПАЗОН» клеммы X6 (реле ДИАПАЗОН) – внешние исполнительные устройства, срабатывающие при переходе измерителя в другой диапазон измерений;

- к контактам X7.1, X7.3 «ОТКАЗ» клеммы X7 (реле ОТКАЗ) – внешние исполнительные устройства, срабатывающие при включении сигнализации ОТКАЗ;
- к контактам X8.1, X8.3 «ПОРОГ» клеммы X8 (реле ПОРОГ) – внешние исполнительные устройства, срабатывающие при включении сигнализации ПОРОГ;
- к контактам X9.1, X9.3 «СТАТУС» клеммы X9 (реле СТАТУС) - внешние исполнительные устройства для контроля состояния МОК измерителя (включен/выключен).

Электрическая нагрузка на контакты реле не должна превышать указанную в п. 1.2.7.

2.2.12.2 При подключении внешних исполнительных устройств предварительно разделать концы кабеля согласно п. 2.2.10.5.

2.2.12.3 Контакты 1 и 2 реле ПОРОГ, ОТКАЗ, ДИАПАЗОН, СТАТУС в исходном состоянии – разомкнуты, реле ПОРОГ и ОТКАЗ замыкаются при срабатывании соответствующей сигнализации, реле ДИАПАЗОН замыкается при переходе измерителя в диапазон измерений №2, реле СТАТУС замыкается при включении измерителя.

2.2.13 Подключение кабеля по линии связи Ethernet

2.2.13.1 Подключение измерителя к ВУ, например, к ПК по линии связи Ethernet проводить в следующей последовательности (см. рисунок 1.1):

- с БИ снять верхнюю крышку (20) для доступа к подключению кабеля;
- продеть кабель сквозь кабельный ввод (16);
- к продетому через кабельный ввод концу кабеля присоединить вилку ТР-8Р-8С из ЗИП;
- подключить вилку ТР-8Р-8С к разъему (9);
- другой конец кабеля присоединить к порту LAN ПК.

2.2.14 Проведение юстировки

ВНИМАНИЕ: ЮСТИРОВКА ПРОВОДИТСЯ ПРИ ОСТАНОВЛЕННОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ (ОТСУТСТВИЕ ГАЗОВОГО ПЫЛЕВОГО ПОТОКА)!


2.2.14.1 Юстировка ИКВЧ-М-Д.

Юстировку ИКВЧ-М-Д проводить в следующей последовательности:

1) до начала юстировки МОК должен быть установлен на газоходе или дымовой трубе, рефлектор не должен быть установлен;

2) для удобства проведения юстировки рекомендуется БИ расположить в непосредственной близости от МОК, после завершения юстировки БИ установить на штатное место размещения;

- 3) юстировка проводится на МОК, смонтированном в соответствии с рисунком 2.3;
- 4) включить электропитание измерителя и визуально проконтролировать наличие излучения МОК (8) проходящего через патрубок приспособления (3);
- 5) изменением углового положения МОК (6) относительно приспособления (4) с помощью гаек (5) добиться прохождения излучения (8) (центра светового пятна) через центр патрубка приспособления (3). Для контроля положения светового луча рекомендуется использовать экран из тонкой белой бумаги, закрепленный на фланце приспособления (3);
- 6) зафиксировать найденное положение МОК гайками (5);
- 7) смонтировать рефлектор (2) на фланце приспособления (3), выполнив действия, указанные в п. 2.2.8.2;
- 8) по истечении времени прогрева проконтролировать на экране БИ отсутствие сообщений системы самодиагностики: «Нет излучения» и «Низкий уровень опорного канала»;
- 9) контролировать текущее значение нулевых показаний по шкале оптической плотности;
- 10) изменением углового положения МОК (6) относительно приспособления (4) с помощью гаек (5) добиться минимальных нулевых показаний;
- 11) зафиксировать найденное положение МОК гайками (5);
- 12) войти в пункт меню пользователя «Установки»\«Корректировка показаний»;
- 13) скомпенсировать текущее значение нулевых показаний пиктограммой «Установка об. нуля»;
- 14) вернуться в главное меню, проконтролировать текущее значение оптической плотности. Значение оптической плотности должно быть не более 0,001 Б (соответствующее ей значение МКП должно быть не более 1,5 мг/м³);
- 15) при выполнении требований п. 2.2.14.1 (14), юстировка измерителя ИКВЧ-М-Д считается выполненной, в противном случае – повторить действия пп. 2.2.14.1 (12 – 14).

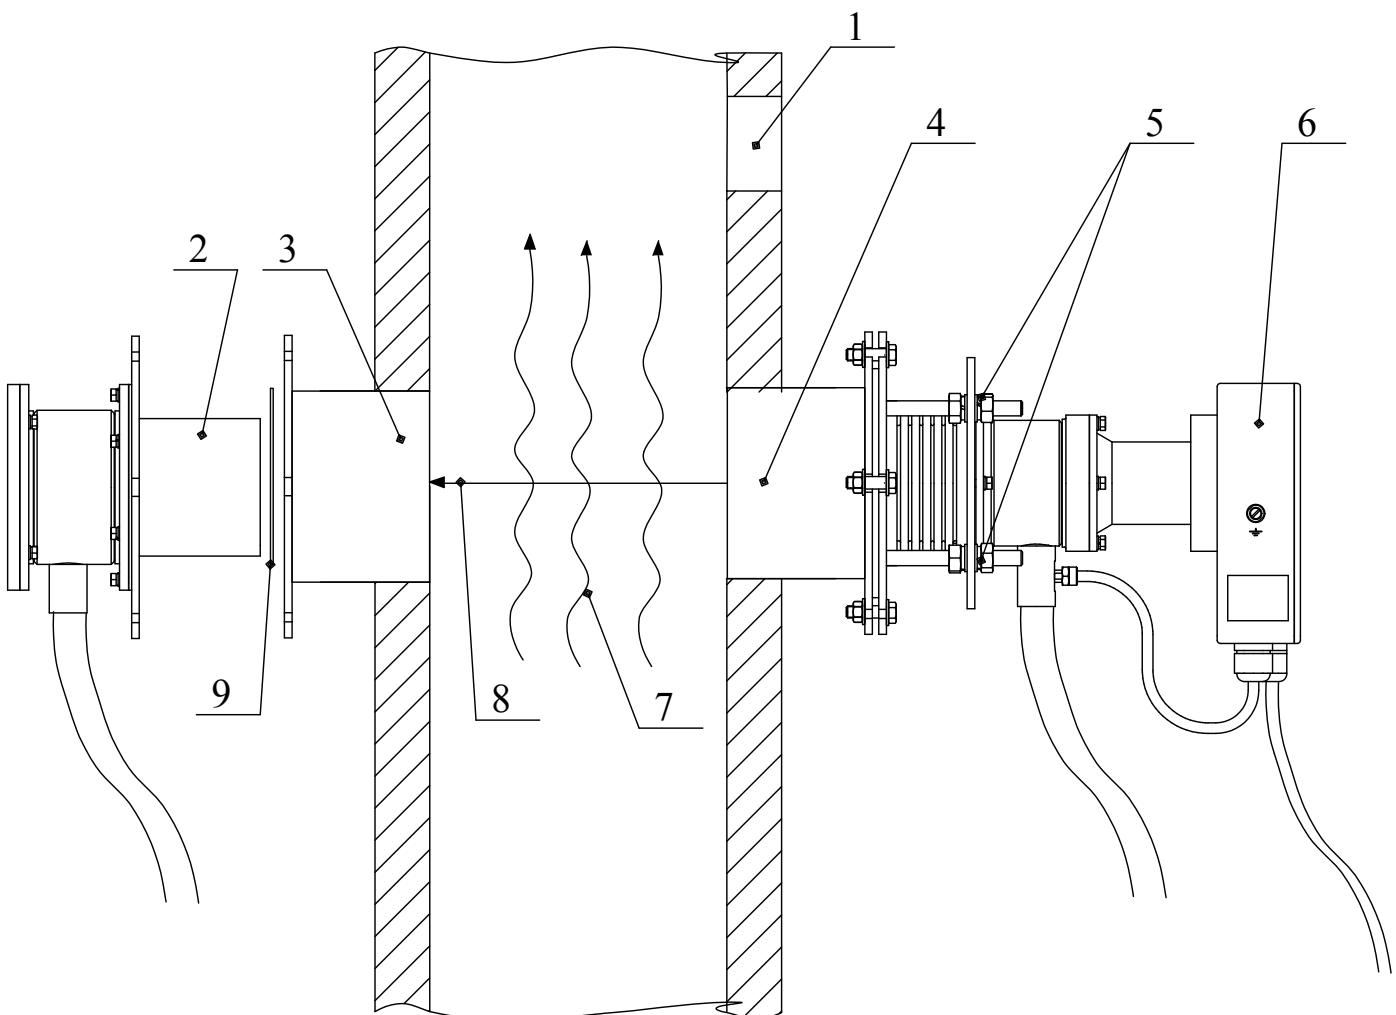

- 1 – отверстие порта доступа отбора пробы;
- 2 – рефлектор;
- 3, 4 – приспособления;
- 5 – гайки фиксации диска МОК;
- 6 – МОК;
- 7 – направление пылегазового потока;
- 8 – излучение МОК;
- 9 - лист тонкой бумаги.

Рисунок 2.3 – Юстировка ИКВЧ-М-Д на газоходе или дымовой трубе

2.2.14.2 Юстировка ИКВЧ-М-ДЗ.

Юстировку ИКВЧ-М-ДЗ проводить в следующей последовательности:


- 1) до начала юстировки МОК должен быть установлен на газоходе или дымовой трубе;
- 2) для удобства проведения юстировки рекомендуется БИ расположить в непосредственной близости от МОК, после завершения юстировки БИ установить на штатное место размещения;
- 3) юстировка проводится на МОК, смонтированном в соответствии с рисунком 2.4;
- 4) включить электропитание измерителя;
- 5) по истечении времени прогрева проконтролировать на экране БИ отсутствие сообщений системы самодиагностики: «Нет излучения» и «Низкий уровень опорного канала»;
- 6) войти в пункт меню пользователя «Установки»\«Корректировка показаний»;
- 7) скомпенсировать текущее значение нулевых показаний пиктограммой «Установка об. нуля»;
- 8) вернуться в главное меню, проконтролировать текущее значение оптической плотности. Значение оптической плотности должно быть не более 0,003 Б (соответствующее ей значение МКП должно быть не более 1,5 мг/м³);
- 9) при выполнении требований п. 2.2.14.2 (8), юстировка измерителя ИКВЧ-М-ДЗ считается выполненной, в противном случае – повторить действия пп. 2.2.14.2 (6 – 8).

2.2.14.3 Юстировка ИКВЧ-М-Н.

Юстировку ИКВЧ-М-Н проводить в следующей последовательности:


- 1) до начала юстировки МОК должен быть установлен на газоходе или дымовой трубе, для проведения юстировки необходимо снять верхнюю часть корпуса (23) (см. рисунок 1.4);
- 2) для удобства проведения юстировки рекомендуется БИ расположить в непосредственной близости от МОК;
- 3) юстировка проводится на смонтированном МОК в соответствии с рисунком 2.5;
- 4) включить электропитание измерителя;
- 5) при юстировке проводится установка зоны светорассеяния (контроля), компенсация фонового излучения, корректировка нулевых показаний и окончательная проверка работоспособности;

Рисунок 2.4 – Юстировка ИКВЧ-М-ДЗ

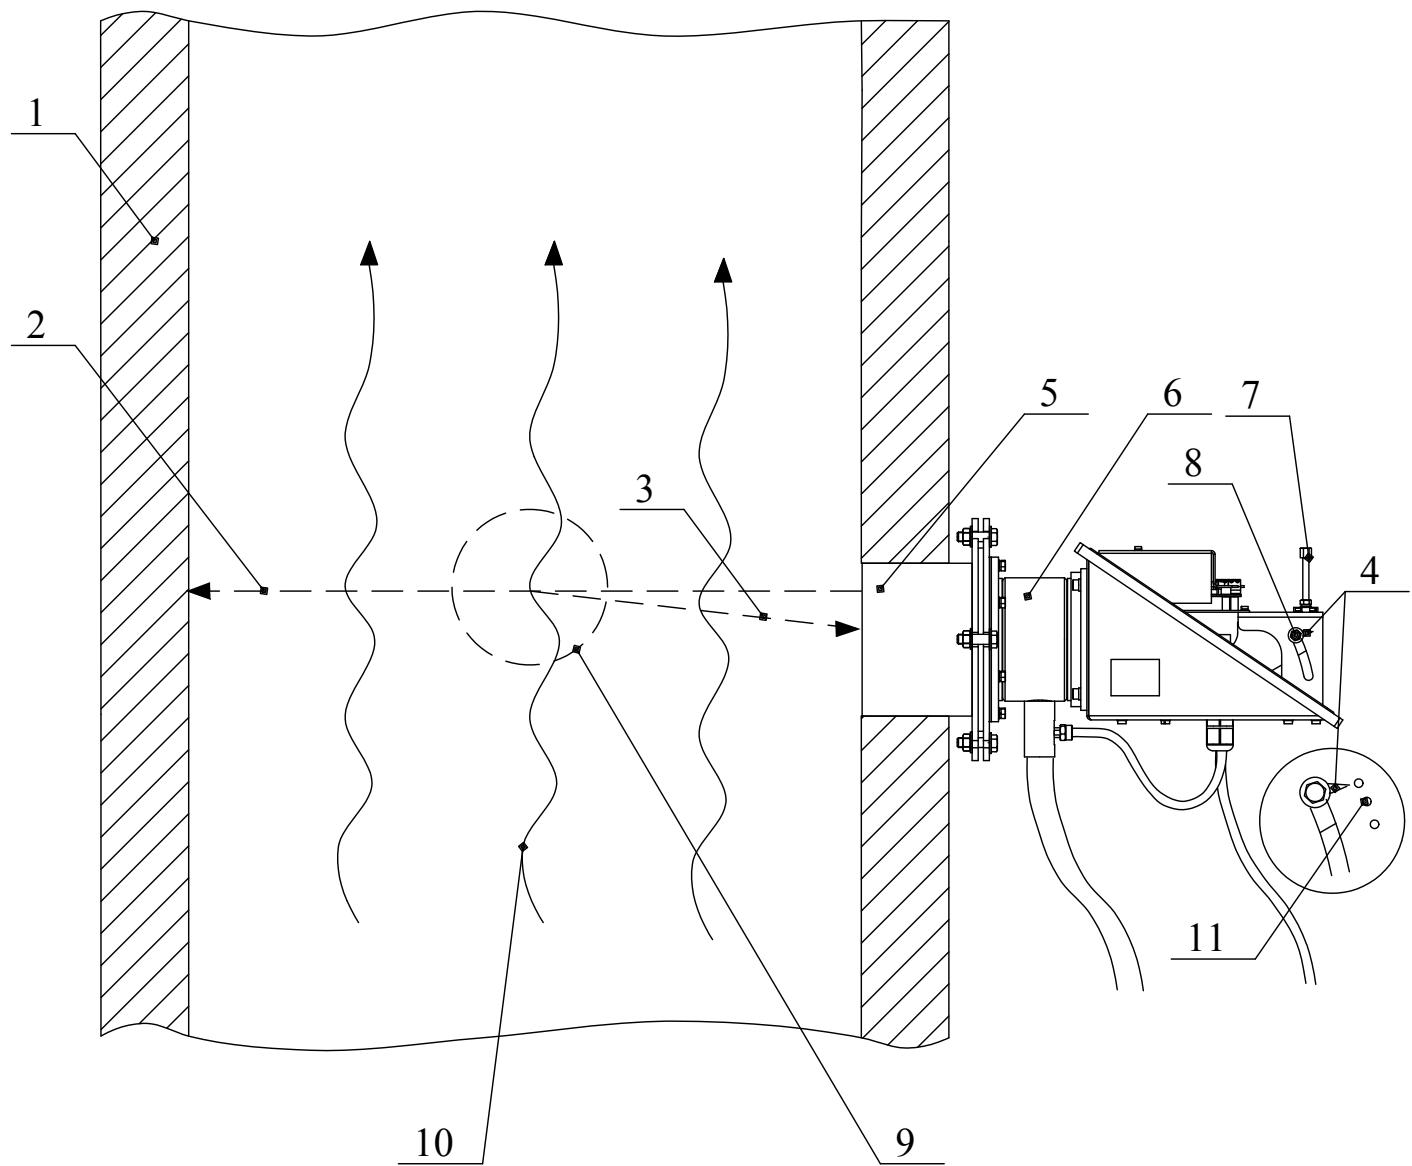

- 1 – газоход (дымовая труба);
- 2 – падающий световой поток;
- 3 – рассеянный световой поток;
- 4 – указатель расстояния до зоны светорассеяния;
- 5 – приспособление;
- 6 – МОК;
- 7 – винт регулирующий;
- 8 – винт фиксирующий;
- 9 – зона светорассеяния (контроля);
- 10 – направление пылегазового потока;
- 11 – отметки шкалы зоны светорассеяния.

Рисунок 2.5 – Юстировка ИКВЧ-М-Н на газоходе или дымовой трубе

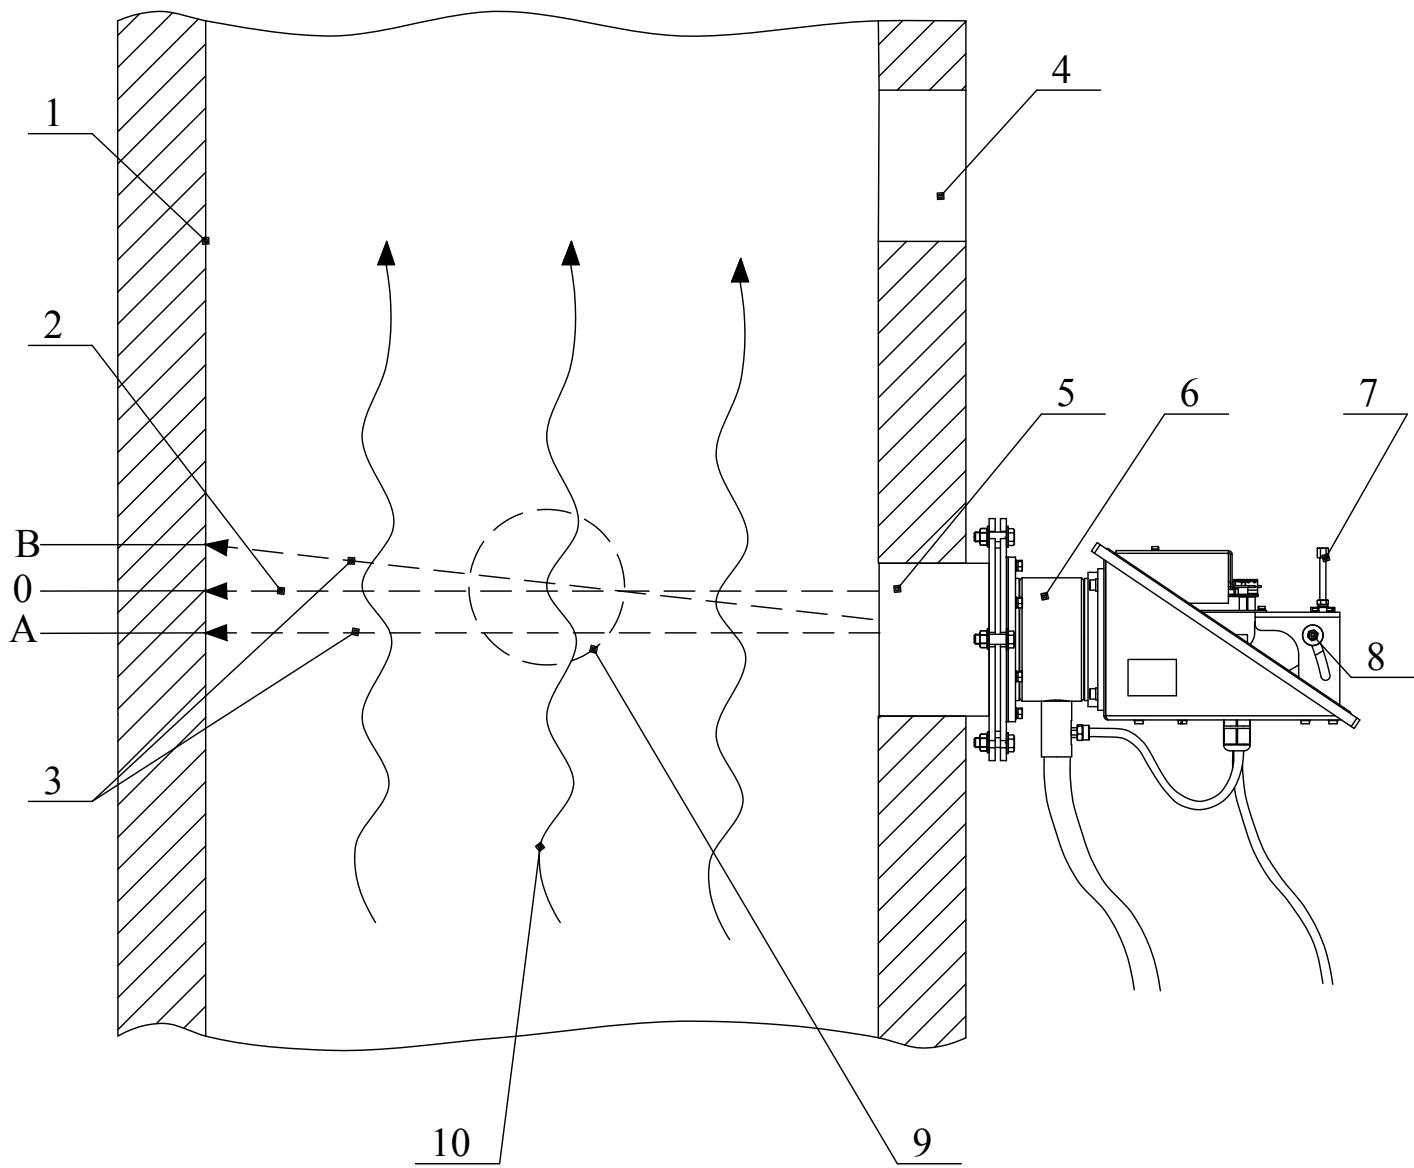

- 1 – внутренняя стенка газохода (дымовой трубы);
- 2 – луч рабочего излучателя (желтый, $\lambda = 590$ нм);
- 3 – луч юстировочного лазера (красный, $\lambda = 650$ нм);
- 4 – отверстие порта доступа отбора пробы;
- 5 – приспособление;
- 6 – МОК;
- 7 – винт регулирующий;
- 8 – винт фиксирующий;
- 9 – зона светорассеяния (контроля);
- 10 – направление пылегазового потока.

Рисунок 2.5 – Юстировка ИКВЧ-М-Н на газоходе или дымовой трубе

6) используя гаечные ключи 7811-0003 и 7812-0373, ослабить фиксирующие винты (8);
 7) вращением регулирующего винта (7) с помощью указателя (4) по отметкам шкалы (11) выбрать расстояние до зоны контроля (светорассеяния):

- для диапазона измерений МКП от 0 до $50 \text{ мг}/\text{м}^3$ зона контроля должна располагаться на расстоянии 1 м от измерителя (средняя отметка шкалы);

- для диапазона измерений МКП от 50 до $200 \text{ мг}/\text{м}^3$ зона контроля должна располагаться на расстоянии 0,5 м от измерителя (нижняя отметка шкалы);

8) зафиксировать найденное положение винтами (8);

9) установить на место съемную часть корпуса (23) МОК, проконтролировав наличие прокладки (5). Плотно затянуть винты крепления (4), используя диагональный способ завинчивания (см. рисунок 1.4);

10) включить электропитание измерителя;

11) по истечении времени прогрева проконтролировать на экране БИ отсутствие сообщений системы самодиагностики: «Нет излучения» и «Низкий уровень опорного канала»;

12) войти в пункт меню пользователя «Установки»\«Корректировка показаний»;

13) скомпенсировать текущее значение нулевых показаний пиктограммой «Установка об. нуля»;

14) вернуться в главное меню, проконтролировать текущее значение оптической плотности. Значение оптической плотности должно быть не менее 4,3 Б (соответствующее ей значение МКП должно быть не более $0,13 \text{ мг}/\text{м}^3$);

15) при выполнении требований п. 2.2.14.3 (14), юстировка измерителя ИКВЧ-М-Н считается выполненной, в противном случае – повторить действия пп. 2.2.14.3 (12 – 14).

Примечание – Верхней отметке шкалы соответствует бесконечно удаленная зона светорассеяния.

2.2.15 Подключение к линии сжатого воздуха

2.2.15.1 Для исключения загрязнения оптических поверхностей оседающими частицами пыли необходимо подключить МОК (и рефлектор) измерителя к линии сжатого воздуха.

Рекомендуемая марка компрессора - мини компрессор LAM-200.

Для обеспечения защитных функций воздух, предназначенный для обдува оптических поверхностей измерителя, должен соответствовать следующим требованиям:

- содержание пыли не более $1 \text{ мг}/\text{м}^3$;
- содержание воды должно соответствовать точке росы не выше минус 40°C ;
- расход воздуха, обеспечивающий компрессором или от магистрали сжатого воздуха, должен быть $(0,01-0,1) \text{ м}^3/\text{мин}$.

2.2.15.2 Подключение МОК к линии сжатого воздуха осуществляется путем присоединения шланга из термостойкого материала (с изделием не поставляется) ко втулке с внутренней резьбой G $\frac{1}{2}$ -В:

- для ИКВЧ-М-Н (13) см. рисунок 1.4;
- для ИКВЧ-М-ДЗ (16) см. рисунок 1.3;
- для ИКВЧ-М-Д (16) см. рисунок 1.2 (втулка МОК);
(21) см. рисунок 1.2 (втулка рефлектора).

2.2.15.3 После подачи сжатого воздуха контролировать отсутствие сообщения «Нет обдува МОК».

2.3 Градуировка измерителей

2.3.1 Градуировка измерителей по месту эксплуатации проводится с целью обеспечения заданных показателей точности результатов измерений МКП.

При градуировке проводится экспериментальное определение количественных соотношений между оптическими параметрами пыли (оптической плотностью пылегазовой среды и интенсивностью рассеянного света) и ее массовой концентрацией (МКП), определенной сравнительным методом.

В качестве сравнительного метода используется гравиметрический метод - метод отбора пробы пыли, взвешенной в газовом потоке, за определенный интервал времени на фильтр известной массы с последующим его взвешиванием.

Требования к аппаратуре, процедурам отбора проб и обработке результатов для гравиметрического метода измерений МКП должны соответствовать ГОСТ Р ИСО 9096-2006.

Размещение зон отбора проб для гравиметрического метода и зоны контроля для измерителя на газоходе или дымовой трубе должно соответствовать п. 2.2.7.1.

2.3.2 Градуировка измерителя состоит из двух этапов:

- построение градуировочной характеристики;
- оценка качества градуировки.

2.3.3 Периодичность градуировки:

- единовременно при монтаже, перед вводом в эксплуатацию измерителя;
- периодически, один раз в год;
- при сомнениях в достоверности результатов измерений.

2.3.4 Построение градуировочной характеристики измерителя

2.3.4.1 До начала построения градуировочной характеристики необходимо провести (n) измерений МКП гравиметрическим методом в (m) точках отбора пробы, т.е. выполнить ($n \times m$) измерений.

Число (m) определяется по ГОСТ Р ИСО 9096-2006 и зависит от диаметра и формы газохода (дымовой трубы).

Пример: для обеспечения достоверных оценок валовых выбросов пыли через контролируемый газоход или дымовую трубу круглого сечения диаметром 1 м необходимо обеспечить:

- минимальное число линий отбора проб в плоскости отбора проб – 2;
- минимальное число точек отбора проб (m) – 5;
- минимальное число параллельных измерений оптических параметров и МКП (n) – 9.

Каждому измерению МКП гравиметрическим методом должен быть сопоставлен результат измерений оптических параметров пыли (D), выполненный измерителем.

Каждому из n измерений МКП гравиметрическим методом должен быть сопоставлен результат измерений среднего значения оптических параметров пыли (D), выполненный измерителем.

Измерение среднего значения оптических параметров проводится за временной интервал, СИНХРОННЫЙ И РАВНЫЙ времени отбора проб гравиметрическим методом, для этого необходимо войти в пункт меню «Градуировка»\«Среднее значение», ввести «Длительность измерений»\«ч:мин», «ВВОД» (по умолчанию 30 мин) и «Время старта»\«ч:мин», «ВВОД».

Отображение результатов в реальном масштабе времени за истекший с момента старта, или установленный временные интервалы – в пункте меню «Градуировка»\«Среднее значение».

Примечание – Без изменения текущего значения времени старта, старт происходит синхронно с активацией пиктограммы «ВВОД».

2.3.4.2 Градуировочная функция измерителя имеет вид:

$$Y = b_0 + b_1 \cdot x, \quad (2.2)$$

где Y – значение МКП, $\text{мг}/\text{м}^3$;

x – оптическая плотность (D), Б;

b_0 и b_1 – коэффициенты линейной регрессии. Коэффициенты b_0 и b_1 вычисляются на основании проведенных параллельных измерений МКП и оптических параметров пыли и заносятся в память измерителя пользователем.

2.3.4.3 При выпуске из производства в измерителях установлены следующие коэффициенты линейной регрессии:

$$\text{ИКВЧ-М-Д} - \quad b_1 = 1500, b_0 = 0; \quad (2.3)$$

$$\text{ИКВЧ-М-ДЗ} - \quad b_1 = 5000, b_0 = 0; \quad (2.4)$$

$$\text{ИКВЧ-М-Н} - \quad b_1 = -86,9, b_0 = 373,8. \quad (2.5)$$

Коэффициенты b_0 и b_1 установлены для модельного аэрозоля, используемого при проведении испытаний в целях утверждения типа СИ.

Таким образом, при выпуске из производства градуировочные характеристики измерителей имеют вид:

$$- \quad \text{для ИКВЧ-М-Д} \quad Y = 1500 \times D; \quad (2.3)$$

$$- \quad \text{для ИКВЧ-М-ДЗ} \quad Y = 5000 \times D; \quad (2.4)$$

$$- \quad \text{для ИКВЧ-М-Н} \quad Y = 373,8 - 86,9 \times D, \quad (2.5)$$

где D – оптическая плотность, Б.

2.3.4.4 Вычисление коэффициентов b_0 и b_1

2.3.4.4.1 Сервисное ПО измерителя позволяет рассчитать коэффициенты b_0 и b_1 в автоматическом режиме. Порядок введения значений коэффициентов b_0 и b_1 в измеритель согласно приложению Б.

2.3.4.4.2 Коэффициенты b_0 и b_1 вычисляются методом наименьших квадратов по формулам:

$$b_1 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) \cdot (y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad (2.6)$$

$$b_0 = \bar{y} - b_1 \cdot \bar{x}, \quad (2.7)$$

где y_i – среднее арифметическое значение МКП для m точек обора пробы при i -м измерении; определяется по формуле:

\bar{y} – среднее арифметическое значение МКП для n параллельных измерений; определяется по формуле:

$$\bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i, \quad (2.8);$$

x_i – среднее арифметическое значение оптического параметра (оптической плотности) за время проведения i -го измерения;

\bar{x} – среднее арифметическое значение оптического параметра для n параллельных измерений; \bar{x} определяется по формуле:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i , \quad (2.9)$$

2.3.4.4.3 После вычисления коэффициенты b_0 и b_1 должны быть занесены в память измерителя. После этого построение градуировочной характеристики считается законченным.

2.3.5 Оценка качества градуировки

2.3.5.1 Для того, чтобы убедиться в правильности выбора зон контроля и (или) отсутствии ошибок при определении МКП и оптических параметров пыли, необходимо вычислить линейный коэффициент корреляции r .

Линейный коэффициент корреляции, показывающий степень и характер связи (соотношений) оптических параметров и МКП при выбранной регрессии градуировочной функции, определяется выражением:

$$r = \frac{b_1 \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}} \quad (2.10)$$

Коэффициент корреляции принимает значения от минус 1 до плюс 1. Знак коэффициента определяет характер связи, значение – степень связи.

Малые значения коэффициента корреляции (менее $\pm 0,7$) указывают на некорректный выбор зон отбора и контроля (п. 2.2.7) и (или) ошибки при определении МКП и измерении оптических параметров.

Таким образом, малые значения коэффициента корреляции приводят к неприемлемо низкой прогнозируемой точности результатов определения (измерения) МКП (Y_u) измерителями (см. п. 2.4.8.1).

2.3.6 Ввод коэффициентов регрессии градуировочной функции осуществляется в пункте меню пользователя «Градуировка»\«Градуировочная функция» в режиме измерения МКП.

2.4 Методика измерений

2.4.1 Подготовить измеритель к работе в соответствии с п. 2.2.

2.4.2 Проконтролировать появление на экране измерителя идентификационных данных: версии и контрольной суммы ПО МОК, версии и контрольной суммы ПО БИ.

2.4.3 Проверить соответствие идентификационных данных значениям, указанным в таблице 1.4.

2.4.4 Измеритель прогреть.

2.4.5 Проконтролировать отсутствие сообщений об ошибках (см. таблицу 2.2) на экране БИ.

2.4.6 По окончании прогрева измеритель перейдет в режим измерений. Измеренные значения МКП и оптической плотности регистрировать на экране БИ или по показаниям выходного сигнала постоянного тока (4 - 20) мА.

2.4.7 Результаты определения МКП в зоне контроля (Y_u) формируются посредством измерения оптических параметров и эмпирически определенной градуировочной функции (п. 2.3.4.2) и отображаются на экране БИ в главном меню в виде «МКП XXXX.X мг/м³» (см. приложение Б).

2.4.8 Представление результатов измерений МКП в документах, предусматривающих их использование

2.4.8.1 Результаты измерений МКП (Y_u) представляются в виде

$$Y_u = Y \pm \Delta, \quad (2.11)$$

где Δ - доверительный интервал (границы погрешности результата измерений) при доверительной вероятности p для среднего значения в точке x , определяемый по формуле

$$\Delta = t_p(\nu) \times S \times \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{S_{xx}}}, \quad (2.12)$$

где $t_p(\nu)$ – значение квантиля распределения Стьюдента для доверительной вероятности (p) и числа степеней свободы $\nu = (n-1)m$ по ГОСТ Р 50779.21-2004 «Статистические методы. Правила определения и методы расчета статистических характеристик по выборочным данным. Часть 1. Нормальное распределение». Для практических целей значение доверительной вероятности p принимают равной 0,95.

$$S_{xx} = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \quad (2.13)$$

$$S = \sqrt{\left(\frac{S_{yy}}{n-2}\right)\left(1 - \frac{S_{xy}^2}{S_{xx} \cdot S_{yy}}\right)}, \quad (2.14)$$

где значения S_{xx} и S_{yy}

$$S_{yy} = \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 \quad (2.15)$$

$$S_{xy} = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}). \quad (2.16)$$

2.4.9 Проверка показателей точности результатов измерения (определения) МКП осуществляется периодически в соответствии с ИБЯЛ.416143.006 МП, либо при появлении сомнений в правильности результатов. При проверке показателей точности (правильности) проводят сличение результатов измерения МКП гравиметрическим методом и измерителем в соответствии с рекомендациями п.2.3.4.1.

Проверка считается удовлетворительной, если результаты не отличаются более чем на суммарную погрешность измерителя и сравнительного метода.

2.5 Работа с сервисным ПО

2.5.1 Сервисное ПО выполняет следующие функции:

- расчет коэффициентов градуировочной функции b_0 и b_1 ;
- расчет коэффициента корреляции r и доверительного интервала;
- отображение на мониторе ПК результатов измерения МКП и D, сообщений об ошибках и служебной информации;
- сохранение данных об измеренном значении содержания МКП и D в архив данных в виде чисел, графиков и таблиц.

2.5.2 Порядок работы измерителя с сервисным ПО

2.5.2.1 Для подключения измерителя к ПК необходимо:

- собрать схему, приведенную на рисунке 2.1 (подключение осуществлять по линии Ethernet либо RS-485);
- включить питание измерителя и ПК;
- запустить на ПК программу «IKVCH-M.exe», записанную на диск с сервисным ПО.

2.5.3 Более подробную информацию о работе с ПО можно получить в меню «Справка» ПО.

2.6 Использование измерителей

2.6.1 После подачи напряжения питания и прогрева измерители осуществляют автоматическое измерение содержания МКП или D.

Режим измерений – непрерывный, за исключением времени проведения технического обслуживания в соответствии с разделом 3.

2.6.2 Регистрация показаний осуществляется:

- по выходному сигналу постоянного тока от 4 до 20 мА;
- по показаниям сенсорного экрана;
- внешними устройствами (ВУ), подключенными к БИ по цифровым каналам связи RS485, Ethernet.

2.6.3 При подаче напряжения питания на измерители:

- непрерывно светится индикатор «СЕТЬ»;
- происходит замыкание нормально-разомкнутых контактов X9.1 и X9.2 клеммы X9 (реле СТАТУС).

2.6.4 При неисправности измерителей или повреждении линии связи БИ с МОК или загрязнении оптических элементов срабатывает сигнализация ОТКАЗ, при этом:

- непрерывно светится индикатор ОТКАЗ;
- срабатывает звуковая сигнализация, для отключения которой необходимо нажать пиктограмму «МЕНЮ»;
- происходит замыкание нормально-разомкнутых контактов X7.1 и X7.2 клеммы X7 (реле ОТКАЗ).

Сигнализация ОТКАЗ – не блокирующаяся. Возврат контактов реле в исходное состояние происходит через 5 с после устранения причины срабатывания сигнализации.

2.6.5 При исправном измерителе контакты X7.2 и X7.3 клеммы X7 (реле ОТКАЗ) – замкнуты.

2.6.6 В режиме измерений, в главном меню с отображением измеряемых величин, в нижней центральной части экрана индицируется сообщение о выбранном диапазоне измерений. По умолчанию измеритель при включении начинает работу с автоматическим выбором диапазона измерений, при этом в нижнем правом углу индицируется сообщение «ДА:1». При переходе с меньшего диапазона измерений на больший происходит замыкание нормально-разомкнутых контактов X6.1 и X6.2 клеммы X6 (реле ДИАПАЗОН), в нижней центральной части экрана сообщение меняется на «ДА:2».

Потребитель может сам выбрать диапазон измерений (см. приложение Б), для этого необходимо войти в пункт меню «Установки»\ «Выбор диапазона», и активировать одну из

предлагаемых пиктограмм:

- «Диапазон 1», соответствующую меньшему диапазону измерений;
- «Диапазон 2», соответствующую большему диапазону измерений;
- «Автодиапазон» - автодиапазон, в котором измеритель автоматически выбирает диапазон измерений.

2.6.7 При превышении содержания МКП или D установленного порогового значения ПОРОГ (см. п. 2.2.6), происходит срабатывание сигнализации ПОРОГ, при этом:

- непрерывно светится индикатор ПОРОГ;
- срабатывает звуковая сигнализация, для отключения которой необходимо нажать пиктограмму «МЕНЮ»;
- происходит замыкание нормально-разомкнутых контактов X8.1 и X8.2 клеммы X8 (реле ПОРОГ).

2.6.8 По запросу с ВУ измерители формируют посылку по интерфейсу RS-485, содержащую данные о текущих значениях МКП (D), установленных значениях порогов срабатывания сигнализации ПОРОГ и данные о срабатывании сигнализации на текущий момент.

Описание команд, используемых для связи по интерфейсам RS485 и Ethernet, приведено в приложении В.

2.6.9 Для защиты от несанкционированного и неквалифицированного воздействия на органы управления измерителя служит такая мера, как пароль доступа к режимам настройки (см. приложение Б).

2.6.10 Измерители имеют следующие режимы работы:

- режим прогрева;
- режим измерений.

2.6.10.1 В режиме прогрева:

- измеритель индицирует на экране время до окончания режима прогрева;
- измеритель формирует значение выходного сигнала постоянного тока, равное $(3,0 \pm 0,1)$ мА;
- состояние контактов реле ПОРОГ – разомкнутое;
- состояние контактов реле ОТКАЗ – разомкнутое.

2.6.10.2 В режиме измерений измеритель:

- определяет содержания МКП или D;
- индицирует на экране измеренные значения или сообщения об ошибках;

- формирует сообщение на экране, включает светодиодную сигнализацию и замыкает контакты реле ПОРОГ при превышении измеряемыми величинами установленных пороговых значений;
- формирует выходной сигнал постоянного тока в соответствии с номинальной статистической функцией преобразования;
- выдаёт по запросу ВУ, по интерфейсу RS485 и Ethernet, значения измеряемых величин и служебную информацию о текущих значениях температуры МОК, уровнях сигнала опорного канала, скомпенсированных значениях объектного нуля и фонового излучения, установленных пороговых значениях измеряемых величин и давлении воздуха обдува.

Измеритель переходит в режим измерений:

- автоматически по окончании времени прогрева;
- при касании экрана в режиме прогрева;
- автоматически из любого пункта меню, если в течение 30 с отсутствуют операции ввода.

2.7 Возможные неисправности и способы их устранения

2.7.1 Измерители имеют встроенную систему самодиагностики. Сообщения системы самодиагностики, причины неисправностей, а также способы их устранения приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Сообщение системы самодиагностики	Диагностируемая неисправность	Вероятная причина	Способ устранения
«Нет обдува МОК»	Отсутствует давление на входе датчика контроля системы обдува МОК	1 Отключена система подачи воздуха обдува. 2 Повреждена (пережата или разорвана) трубка подачи воздуха обдува. 3 Повреждена (разорвана) трубка передачи давления от втулки подключения воздуха обдува к датчику МОК	1 Включить систему подачи воздуха обдува. 2 Устранить повреждение трубы подачи воздуха обдува. 3 Заменить трубку
«Обрыв линии связи или линии питания»	Нет связи с МОК	Обрыв или неправильное подключение кабеля электропитания и связи с МОК	Проверить целостность и правильность подключения кабеля связи в соответствии с п. 2.2.11 и приложением А. Ошибки и повреждения устраниить

Продолжение таблицы 2.2

Сообщение системы самодиагностики	Диагностируемая неисправность	Вероятная причина	Способ устранения
«Загрязнение оптики»	Значение показаний оптической плотности при корректировке нуля выше допустимого уровня	1 Загрязнение оптических элементов, контактирующих со средой (в т. ч. поверхности призмы световозвращающей рефлектора ИКВЧ-М-Д). 2 Нарушение юстировки ИКВЧ-М-Д	1 Очистить оптические элементы, выполнив действия п. 3.5. 2 Выполнить юстировку в соответствии с п. 2.2.14.1
«Высокий уровень фона»	Высокий уровень фонового излучения	Высокий уровень фоновой засветки патрубка МОК ИКВЧ-М-Н возможно через порт доступа к отбору проб	Устранить причину засветки
«Перегрев излучателя»	Перегрев излучателя	Температура внутри корпуса МОК более 80 °C 1 Плохая теплоизоляция от стенки газохода. 2 Низкая эффективность или отсутствие обдува. 3 Попадание прямых солнечных лучей на корпус МОК	1 Улучшить теплоизоляцию. 2 Увеличить расход (избыточное давление) обдувочного воздуха и снизить его температуру. 3 Исключить попадание прямых солнечных лучей
	При включении питания БИ сенсорный экран погашен, не включается индикатор «СЕТЬ»	1 Не подается электропитание на БИ 2 Перегорел предохранитель	Проверить целостность и правильность подключения кабеля питания к сети «~230 В, 50 Гц». Заменить предохранитель согласно п. 2.7.2

Примечание – Во всех остальных случаях ремонт производится на предприятии-изготовителе или в специализированных сервисных центрах.

2.7.2 Сетевые предохранители

ВНИМАНИЕ: ЗАМЕНУ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ПРОВОДИТЬ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ БИ!

2.7.2.1 В БИ применяются быстродействующие плавкие предохранители H520-3A (21) (номинальный ток – 3 А, рабочее напряжение 250 В), расположенные под крышкой доступа к подключению кабеля (20) (см. рисунок 1.1).

2.7.2.2 Замену предохранителей проводить следующим образом:

- открутить, при помощи отвертки, два винта крышки (20) (см. рисунок 1.1);

- крышку (20) снять;
- потянув вверх, снять крышки с корпуса предохранителей (21);
- достать из держателей плавкие предохранители и заменить их на новые;
- провести сборку в обратной последовательности.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 В процессе эксплуатации измерителей необходимо проводить следующие работы:

- внешний осмотр;
- контроль нулевых показаний;
- очистку оптических поверхностей;
- очистку корпуса измерителей от загрязнений (при необходимости);
- поверку.

ВНИМАНИЕ: ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ НЕОБХОДИМО ПРИМЕНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, УСТРАНЯЮЩИХ ИЛИ ОГРАНИЧИВАЮЩИХ ОПАСНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА НА ОРГАНЫ НАСТРОЙКИ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ И ИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ! (ГОСТ Р 53734.5.1-2009 (МЭК 61340-5-1:2007) ЭЛЕКТРОСТАТИКА. ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ ОТ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ)

3.2 Внешний осмотр

3.2.1 Периодичность внешнего осмотра - еженедельно. Дополнительно внешний осмотр должен проводиться после монтажа, проведения ремонта, перед проведением поверки и перед контролем нулевых показаний измерителей.

Порядок проведения внешнего осмотра - в соответствии с п. 2.2.4.1.

3.3 Контроль нулевых показаний

3.3.1 Контроль нулевых показаний измерителей проводить не реже одного раза в год, а также в следующих случаях:

- при первом включении измерителя после монтажа в зоне контроля МКП на газоходе или дымовой трубе;
- при проведении периодической поверки;
- после ремонта измерителя;
- после очистки оптических поверхностей;
- перед построением градуировочной характеристики (п. 2.3.4).

3.3.2 Корректировку нулевых показаний измерителей следует проводить при остановленном технологическом процессе в соответствии с п. 2.2.14.1 (13,), (2.2.14.2 (7), 2.2.14.3 (13)), но используя пиктограмму «Корректировка нуля».

3.4 Проверка измерителей

3.4.1 Проверку измерителей проводить раз в два года в соответствии с ИБЯЛ.416143.006 МП, а также после ремонта измерителей.

3.5 Очистка оптических поверхностей измерителей

ВНИМАНИЕ: ОЧИСТКА ПРОВОДИТСЯ ПРИ ОСТАНОВЛЕННОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ!

3.5.1 В процессе эксплуатации оптические поверхности загрязняются пылью, что приводит к увеличению нулевых показаний и искажению результатов измерения МКП. Программная компенсация нулевых показаний при загрязненной оптике приводит к ограничению диапазона измерений D и снижению чувствительности по шкале МКП.

Периодичность очистки зависит от условий эксплуатации измерителя и должна проводиться либо в соответствии с нормативными документами эксплуатирующей организации, либо по мере необходимости.

Измеритель имеет систему внутренней диагностики. При загрязнении оптики на экране измерителя появляется сообщение «Загрязнение оптики», включается индикатор «ОТКАЗ» и замыкаются контакты реле «ОТКАЗ» X7.1 и X7.2.

3.5.2 Очистка рефлектора и МОК ИКВЧ-М-Д

3.5.2.1 В измерителе ИКВЧ-М-Д загрязнению подвергаются основание призмы световозвращающей и линза в блоке оптическом МОК.

3.5.2.2 Для очистки призмы (25) (см. рисунок 1.2) в рефлекторе ИКВЧ-М-Д необходимо открутить болты крепления (24) и снять диск рефлектора (23) с установленной на нем призмой.

Бязью, смоченной в спирте, аккуратно, без усилий, протереть основание призмы, не оставляя на ее поверхности разводов, высушить сухим воздухом.

Провести сборку рефлектора в обратном порядке, проконтролировав наличие кольца ИБЯЛ.754175.078. В случае, если при разборке рефлектора кольцо было деформировано, заменить его на кольцо из комплекта ЗИП.

3.5.2.3 Для очистки линзы (28) в МОК (см. рисунок 1.2) необходимо открутить болты крепления (5) и демонтировать блок оптический (6) от узла регулировки.

3.5.2.4 Бязью, смоченной в спирте, аккуратно, без усилий, протереть наружную поверхность линзы (28), не оставляя разводов, высушить сухим воздухом.

Провести сборку в обратном порядке, проконтролировав наличие кольца ИБЯЛ.754175.075. В случае, если при разборке кольцо было деформировано, следует заменить его на кольцо из комплекта ЗИП.

3.5.3 Очистка МОК ИКВЧ-М-ДЗ

3.5.3.1 Для очистки линзы, расположенной в блоке оптическом МОК ИКВЧ-М-ДЗ, необходимо открутить болты крепления (5) и демонтировать блок оптический от зонда (см. рисунок 1.3).

Блоки оптические в ИКВЧ-М-Д и ИКВЧ-М-ДЗ идентичны, поэтому очистку линзы проводить, руководствуясь методикой, приведенной в п. 3.5.2.4.

3.5.3.2 Для очистки световозвращающей призмы зонда необходимо снять крышку зонда (1) с установленной на ней призмой и бязью, смоченной в спирте, аккуратно, без усилий, протереть основание призмы, не оставляя на ее поверхности разводов, высушить сухим воздухом.

3.5.4 Очистка МОК ИКВЧ-М-Н

3.5.4.1 Для очистки защитного стекла (21) в МОК ИКВЧ-М-Н (см. рисунок 1.4) необходимо открутить болты крепления (2) и демонтировать блок оптический (3) от узла регулировки.

Бязью, смоченной в спирте, аккуратно, без усилий, протереть защитное стекло (21), не оставляя на его поверхности разводов, высушить сухим воздухом.

Провести сборку в обратном порядке, проконтролировав наличие кольца ИБЯЛ.754175.078 (14). В случае, если при разборке рефлектора кольцо было деформировано, следует заменить его на кольцо из комплекта ЗИП.

3.6 Очистка корпуса измерителя от загрязнений

3.6.1 Очистку внешней поверхности корпуса МОК от загрязнений проводить влажной тряпкой. При этом исключить попадание влаги внутрь корпуса и на оптические элементы.

Для удаления жировых загрязнений необходимо использовать моющие средства, не содержащие хлор и сульфаты (стиральные порошки, мыло). Рекомендуется использовать мыло детское, банное, хозяйственное.

4 ХРАНЕНИЕ

4.1 Хранение измерителей должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69. Данные условия хранения относятся к хранилищам изготовителя и потребителя.

4.2 В условиях складирования измерители должны храниться на стеллаже. Воздух помещений для хранения не должен содержать вредных примесей, вызывающих коррозию.

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

5.1 Условия транспортирования измерителей должны соответствовать условиям группы 5 по ГОСТ 15150-69, при этом диапазон температур транспортирования от минус 40 до плюс 50 °С.

5.2 Измерители могут транспортироваться всеми видами транспорта, в том числе в крытых транспортных средствах, герметизированных отапливаемых отсеках воздушного транспорта, в соответствии с документами:

«Правила перевозок грузов автомобильным транспортом», 2011 г.;

«Правила перевозки грузов», М. «Транспорт», 1983 г.;

«Общие правила перевозки грузов морем», утвержденные Минморфлотом СССР, 1990 г. РД 31.10-10-89;


«Правила перевозки грузов и буксировки плотов и судов речным транспортом», утвержденные Департаментом речного транспорта Минтранса РФ 1994 г.;

«Санитарные правила по организации грузовых перевозок на железнодорожном транспорте. СП 2.5.1250-03».


5.3 Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования картонные коробки не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.


Способ укладки картонных коробок на транспортирующее средство должен исключать их перемещение.

Приложение А
(справочное)
БИ измерителей ИКВЧ-М. Монтажный чертеж

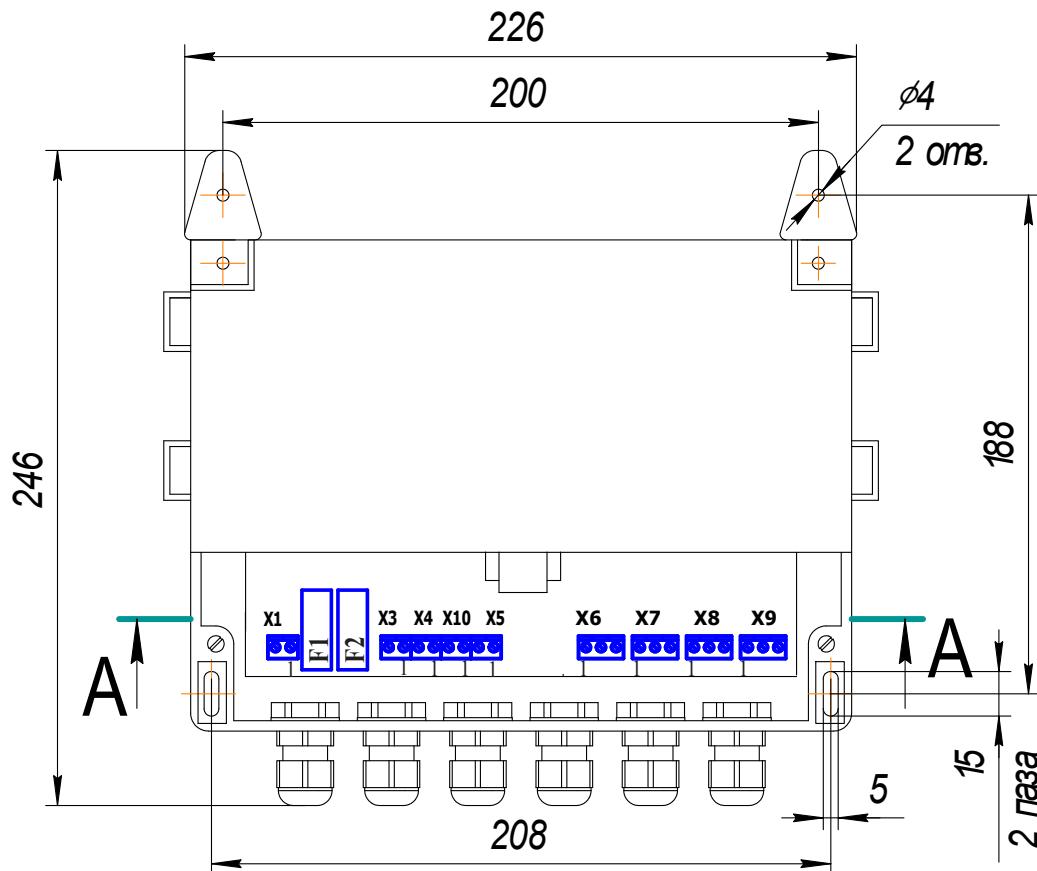


A-A (2:1)
Обозначение групп клеммных колодок и
назначение их контактов

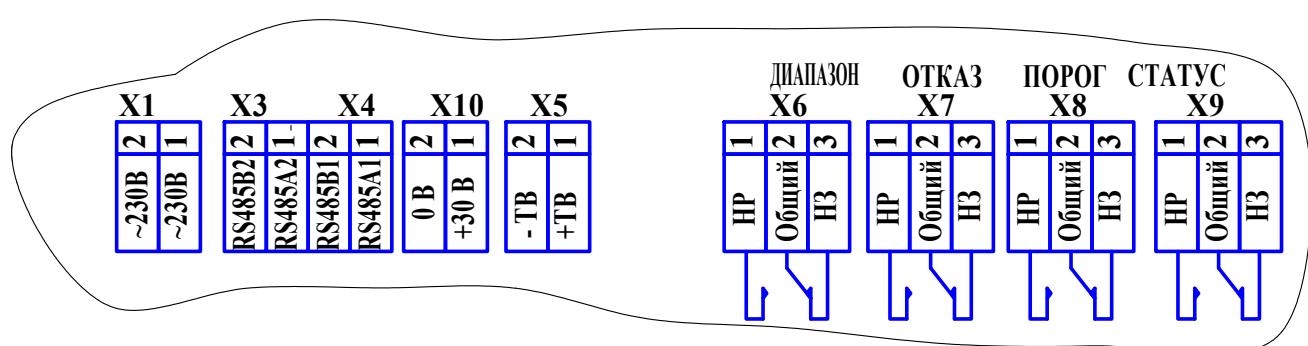

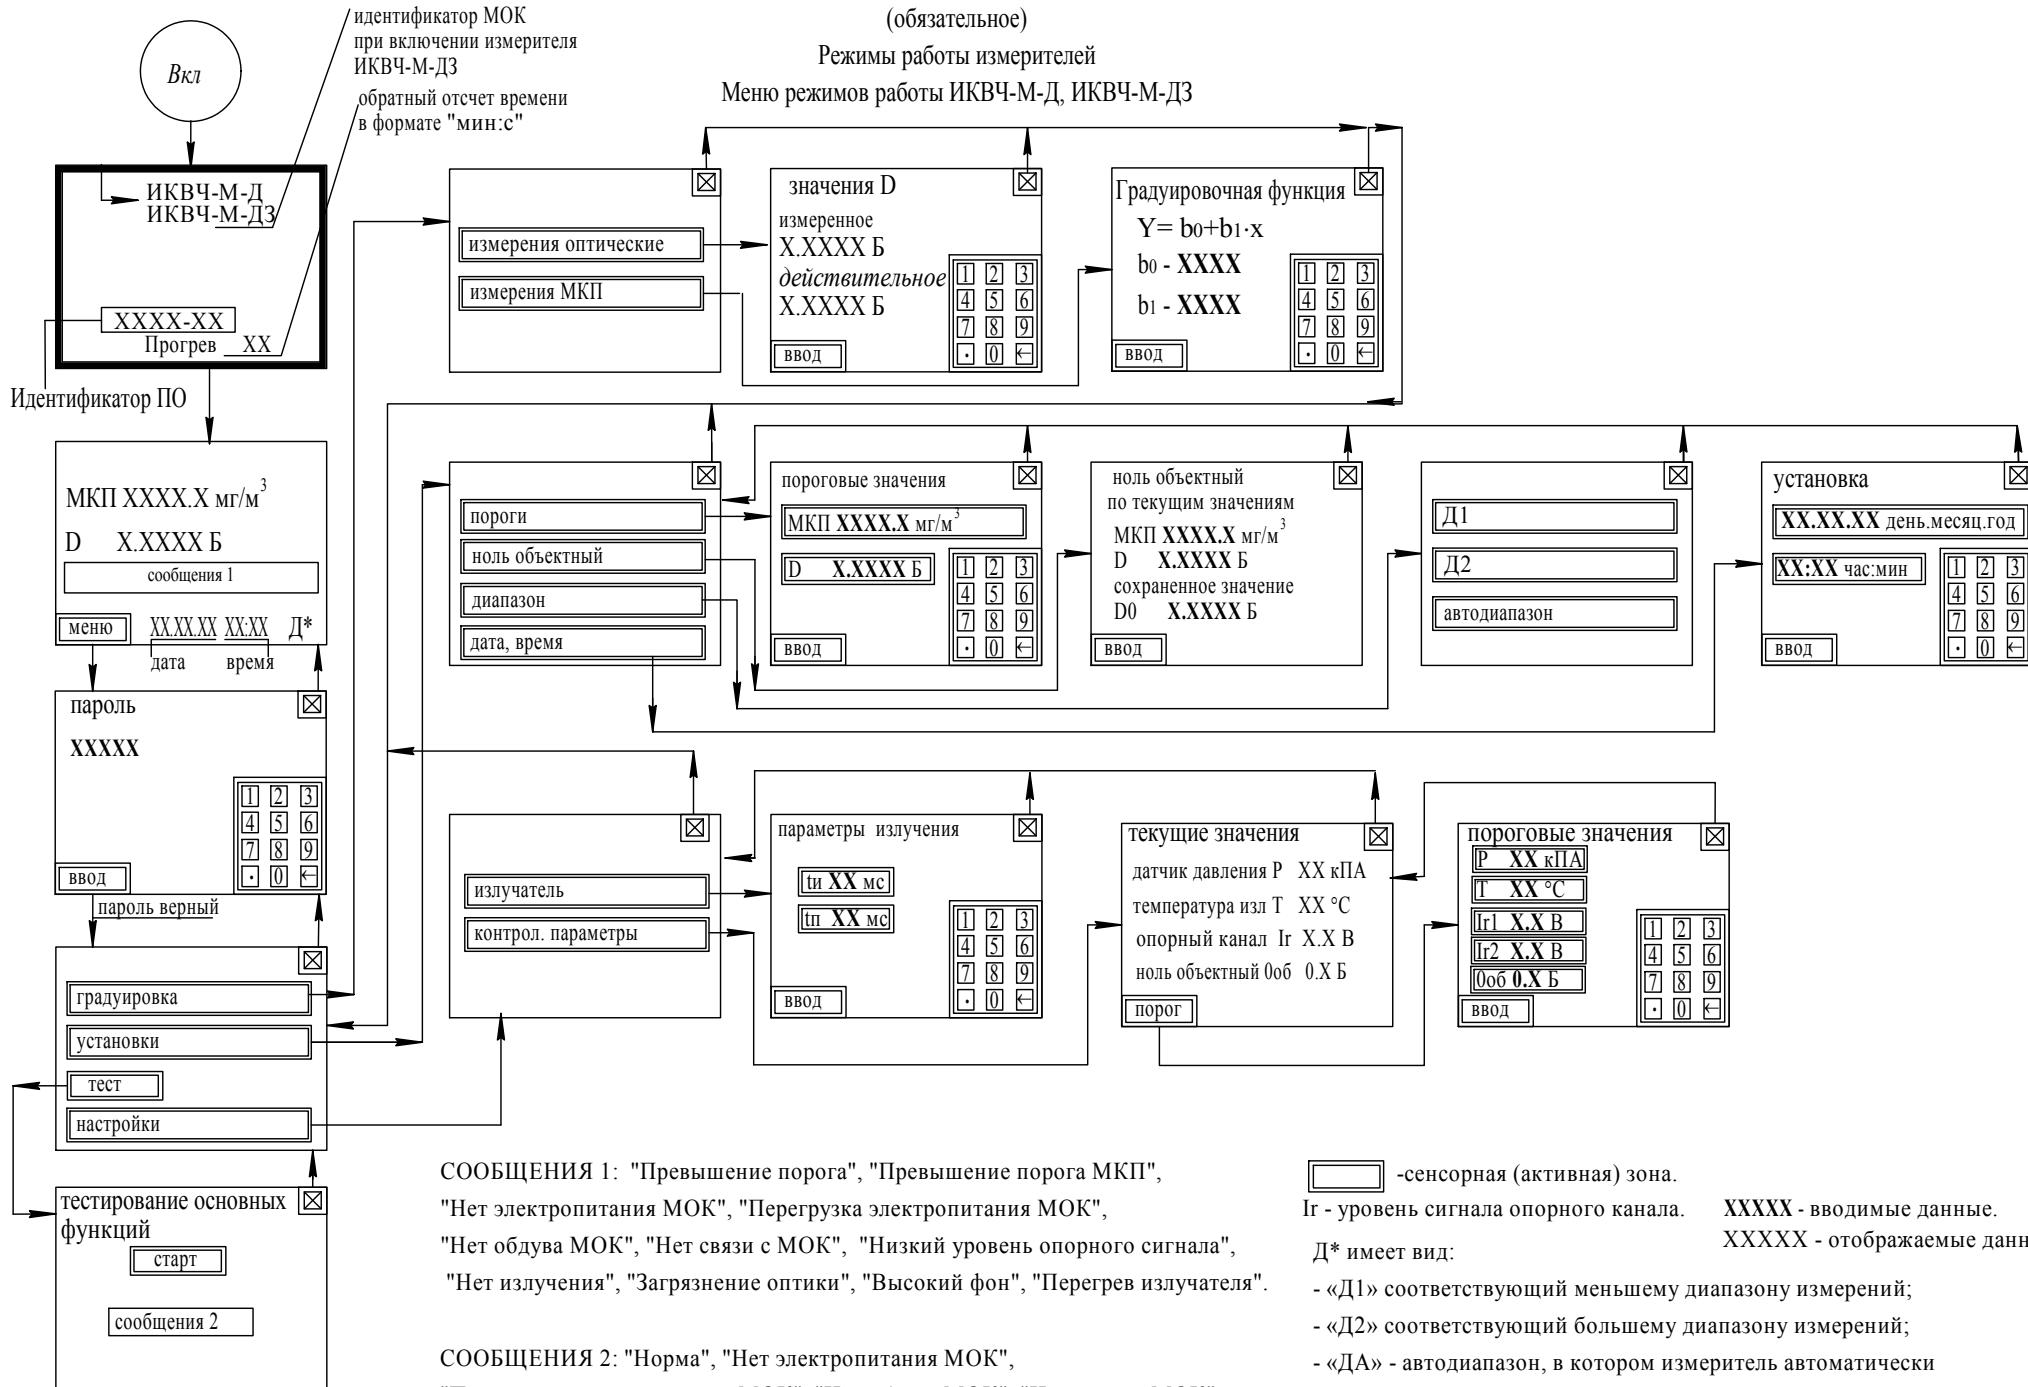

Примечание - Перемещение между пунктами меню осуществляется при помощи стилуса (из комплекта ЗИП)

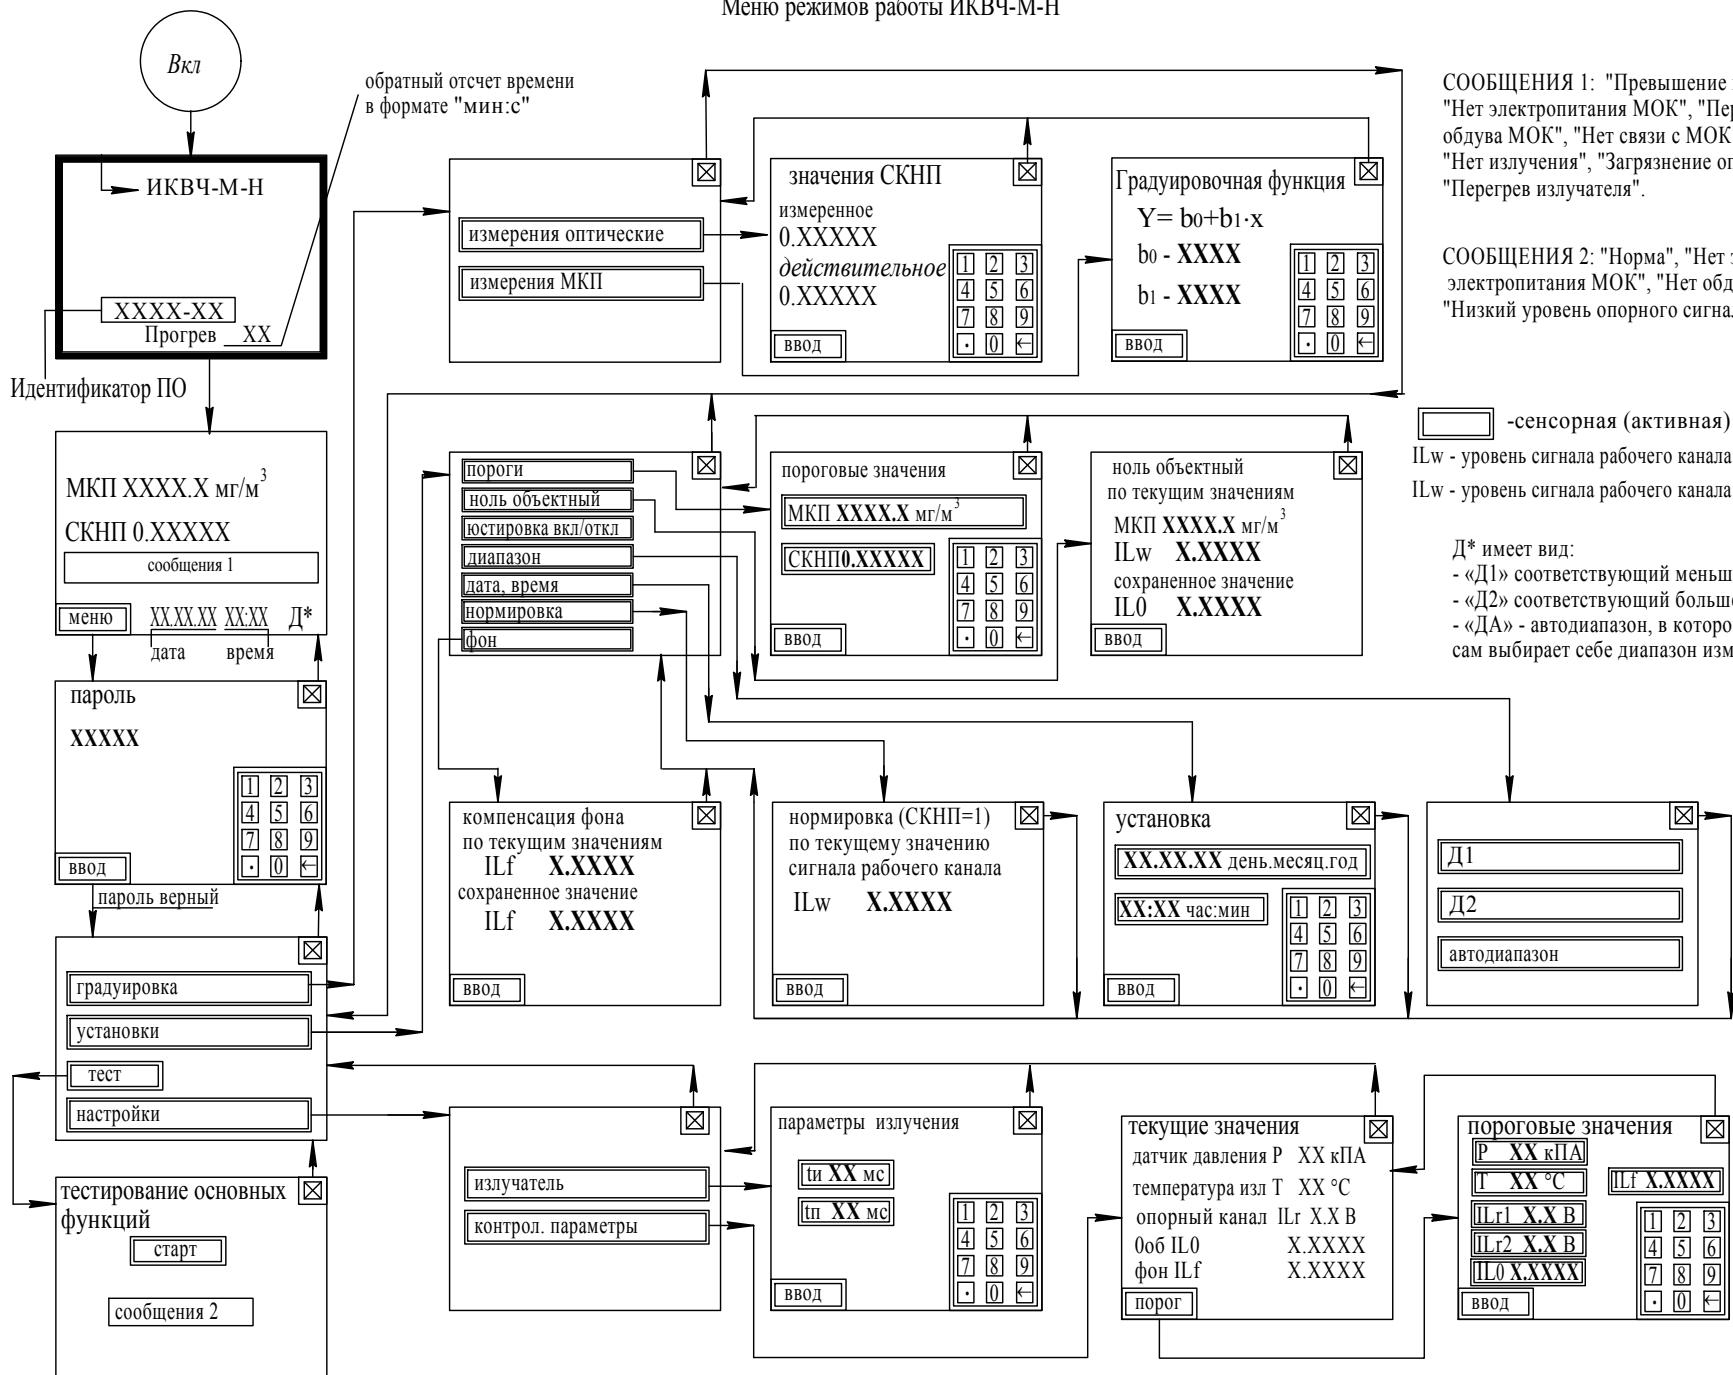

СООБЩЕНИЯ 1: "Превышение порога", "Превышение порога МКП", "Нет электропитания МОК", "Перегрузка электропитания МОК", "Нет обдува МОК", "Нет связи с МОК", "Низкий уровень опорного сигнала", "Нет излучения", "Загрязнение оптики", "Высокий фон", "Перегрев излучателя".

СООБЩЕНИЯ 2: "Норма", "Нет электропитания МОК", "Перегрузка электропитания МОК", "Нет обдува МОК", "Нет связи с МОК", "Низкий уровень опорного сигнала", "Нет излучения".

-сенсорная (активная) зона.

ILw - уровень сигнала рабочего канала. XXXXX - вводимые данные.
ILw - уровень сигнала рабочего канала. XXXXX - отображаемые данные.

Д* имеет вид:

- «Д1» соответствующий меньшему диапазону измерений;
- «Д2» соответствующий большему диапазону измерений;
- «ДА» - автодиапазон, в котором измеритель автоматически сам выбирает себе диапазон измерений.

Примечание - Перемещение между пунктами меню осуществляется при помощи стилуса (из комплекта ЗИП)

ПРИЛОЖЕНИЕ В
(справочное)

Описание регистров и команд, используемых измерителями
для связи по интерфейсу RS485 с протоколом MODBUS RTU

B.1 Измерители поддерживают следующие команды логического протокола обмена «MODBUS RTU»:

- «03h» – команда чтения нескольких регистров;
- «10h» - команда записи нескольких регистров.

Скорость обмена данными – 9600 бод.

B.2 Формат команды «Чтение регистров – 03h».

Данная команда предназначена для считывания текущего значения измеренной D, МКП, установленного значения порога срабатывания сигнализации ПОРОГ, идентификационных данных измерителя, регистра статуса измерителя, содержащего коды возможных ошибок и нештатных режимов работы.

В регистрах хранения с 00 по 05 хранятся измеренные значения содержания определяемого компонента, значения установленных порогов срабатывания сигнализации. Назначение регистров хранения представлено в таблице B.1.

Таблица B.1

	Тип данных	
	Измеренное значение МКП (D)	Установленное значение порога
Номера регистров	0000, 0001	0003, 0004

Форма представления данных в регистрах приведена в таблице B.2.

Таблица B.2.

Регистр 0 (2,4)																			
Байт 1								Байт 2											
7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0				
ЗНАК	-	О	Д	П	А	А	А	0-9				0-9							
Регистр 1 (3,5)																			
Байт 3								Байт 4											
7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0				
0-9				0-9				0-9				0-9							

Примечания

1 Бит П указывает на состояние сигнализации «ПОРОГ»:

- «1» – сигнализация сработала;
- «0» – не сработала.

2 Бит Д указывает на состояние сигнализации «ДИАПАЗОН»:

- «1» – диапазон 1;
- «0» – диапазон 2.

3 Бит О указывает на состояние сигнализации «ОТКАЗ»

- «1» – сигнализация сработала;
- «0» – не сработала.

4 Бит ЗНАК:

- 0 – измеренное значение положительно;
- 1 – измеренное значение отрицательно.

5 Биты А,А,А – положение запятой в измеренном значении (количество цифр после запятой).

6 Байты 2, 3, 4 – измеренное значение (цифры от 0 до 9 десятичные).

Пример – Число «12,3456» будет записано в виде 04h,12h,34h,56h число «–0,987654» – 86h,98h,76h,54h.

Команда запроса данных имеет вид:

N, 03h, NH, NL, KH, KL, CRC1, CRC0,

где N – адрес измерителя в информационной сети; устанавливается пользователем в диапазоне от 1 до 127;

NH, NL – номер первого считываемого регистра;

KH, KL – количество считываемых регистров;

CRC1, CRC0 – контрольная сумма CRC16, рассчитывается в соответствии с протоколом «MODBUS RTU».

Пример запроса данных об измеренном значении оптической плотности:

N, 03h, 00h, 00h, 00h, 02h, CRC1, CRC0.

Пример ответа об измеренном значении оптической плотности:

N, 03h, 04h, BH, BL, BIH, BIL, CRC1, CRC0,

где BH, BL, BIH, BIL – значение измеренной оптической плотности, формат данных BCD приведен в таблице В.2.

B.3 Формат команды «Запись нескольких регистров – 10h».

B.3.1 Команда записи нескольких регистров «10h» предназначена для установки значения порога срабатывания сигнализации, адреса измерителя в информационной сети, корректировки показаний.

B.3.2 Команда на установку адреса измерителя в информационной сети имеет вид:

N, 10h, 00h, 20h, 00h, 03h, 06h, 00h, set, BH, BL, BIH, BIL, CRC1, CRC0,

где N – адрес измерителя в информационной сети. В случае, когда пользователь не знает текущий адрес данного устройства, возможно применение широковещательного режима работы. При этом к информационной сети должно быть подключено только то устройство, которому устанавливают адрес, а текущий адрес N в посылке заменяется на «00»;

set – команда на установку адреса измерителя – 05h;

BH, BL, BIH, BIL – новый адрес измерителя в информационной сети, формат данных BCD приведен в таблице B.2;

CRC1, CRC0 – контрольная сумма CRC16, рассчитанная в соответствии с протоколом MODBUS RTU.

B.3.3 Для корректировки показаний измерителя используются следующие команды:

- команда на корректировку объектного нуля имеет вид:

N, 10h, 00h, 20h, 00h, 03h, 06h, 00h, set, 00h,00h,00h,00h, CRC1, CRC0,

где N – адрес измерителя в информационной сети;

set – команда установки объектного нуля – 01h;

CRC1, CRC0 – контрольная сумма CRC16, рассчитанная в соответствии с протоколом MODBUS RTU;

- команда на корректировку чувствительности измерителя имеет вид:

N, 10h, 00h, 20h, 00h, 03h, 06h, 00h, set, BH, BL, BIH, BIL, CRC1, CRC0,

где N – адрес измерителя в информационной сети;

set – команда на корректировку чувствительности – 03h;

BH, BL, BIH, BIL – значение оптической плотности меры используемой для корректировки показаний, Б. Формат данных BCD приведен в таблице B.2;

CRC1, CRC0 – контрольная сумма CRC16, рассчитанная в соответствии с протоколом MODBUS RTU.

B.3.4 Команда на установку значения ПОРОГ имеет вид:

N, 10h, 00h, 20h, 00h, 03h, 06h, 00h, set, BH, BL, BIH, BIL, CRC1, CRC0,

где N – адрес измерителя в информационной сети;

set – команда на установку значения ПОРОГ – 03h;

BH,BL,BIH,BIL – значение порога, формат данных BCD приведен в таблице B.2;

CRC1, CRC0 – контрольная сумма CRC16, рассчитанная в соответствии с протоколом MODBUS RTU.

B.3.5 Команда на установку диапазона измерения имеет вид:

N, 10h, 00h, 20h, 00h, 03h, 06h, 00h, set, BH, BL, BIH, BIL, CRC1, CRC0,

где N – адрес измерителя в информационной сети;

set – команда на установку значения диапазона – 04h;

BH,BL,BIH,BIL – значение порога, формат данных BCD приведен в таблице В.2. Значение выбирается из ряда 0,1,2:

- «0» - автоматический выбор диапазона измерения;
- «1» – диапазон 1;
- «2» – диапазон 2;

CRC1, CRC0 – контрольная сумма CRC16, рассчитанная в соответствии с протоколом MODBUS RTU.

В.3.6 Команды на запись коэффициентов пересчета D в МКП имеют вид:

N, 10h, 00h, 20h, 00h, 03h, 06h, 00h, set, BH, BL, BIH, BIL, CRC1, CRC0,

где N – адрес измерителя в информационной сети;

set – команды на запись коэффициентов пересчета D в МКП – 06h (для коэффициента B0), 07h (для коэффициента B1);

BH,BL,BIH,BIL – значение коэффициента пересчета D в МКП, формат данных BCD приведен в таблице В.2;

CRC1, CRC0 – контрольная сумма CRC16, рассчитанная в соответствии с протоколом MODBUS RTU.

В.3.7 Команды выбора индицируемой величины имеют вид:

N, 10h, 00h, 20h, 00h, 03h, 06h, 00h, set, BH, BL, BIH, BIL, CRC1, CRC0,

где N – адрес измерителя в информационной сети;

set – команды выбора величины – 08h;

BH,BL,BIH,BIL – значение из ряда 0,1,2:

- «0» – МКП;
- «1» – D;
- «2» – оптическая плотность;

CRC1, CRC0 – контрольная сумма CRC16, рассчитанная в соответствии с протоколом MODBUS RTU.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(справочное)

Схема пломбировки измерителей от несанкционированного доступа

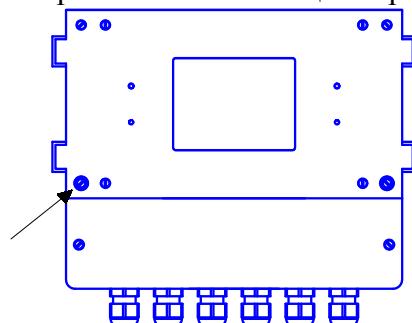


Рисунок Г.1 – БИ

Вид сзади

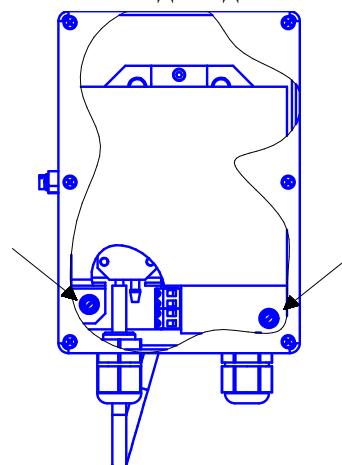


Рисунок Г.2 – МОК измерителей ИКВЧ-М-Д, ИКВЧ-М-ДЗ

Вид сверху

Съемная часть корпуса условно не показана


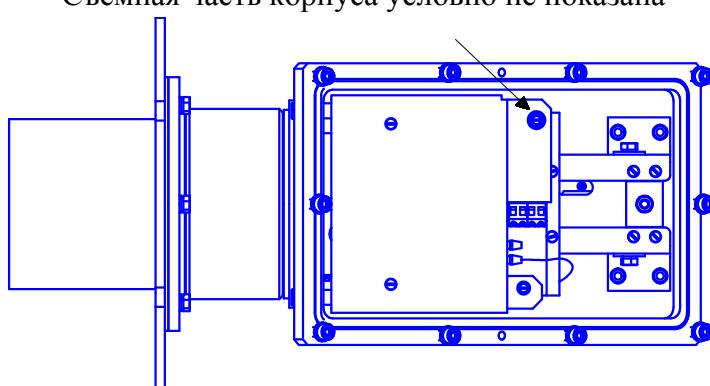


Рисунок Г.3 – МОК измерителя ИКВЧ-М-Н

Стрелками указаны места пломбировки от несанкционированного доступа и
обозначение мест для нанесения оттисков клейм.


Приложение Д
(справочное)

Схемы размещения измерителей на технологическом приспособлении Э5435

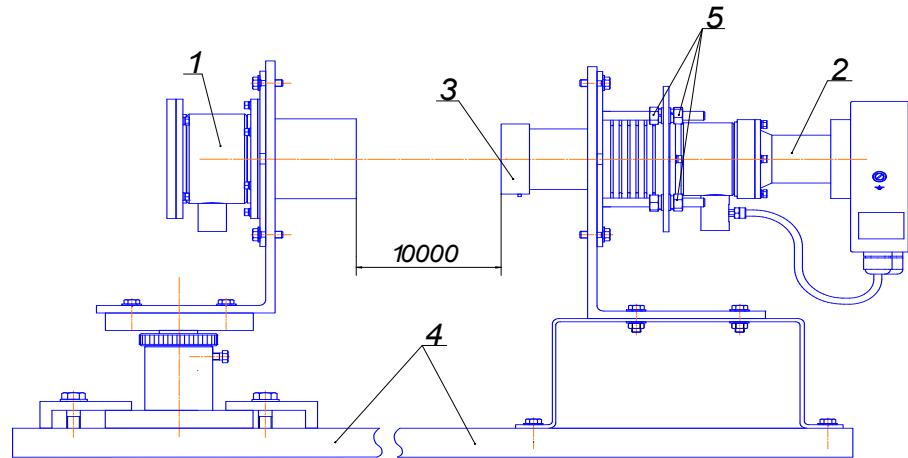


1 – рефлектор ИБЯЛ.418414.131; 2 – МОК ИКВЧ-М-Д ИБЯЛ.418414.130; 3 – мера оптическая ИБЯЛ.203561.012; 4 – технологическое приспособление Э5435; 5 – гайки фиксации диска ИБЯЛ.711142.089.

Рисунок Д.1 – Схема размещения измерителя ИКВЧ-М-Д на технологическом приспособлении Э5435 при первичной поверке

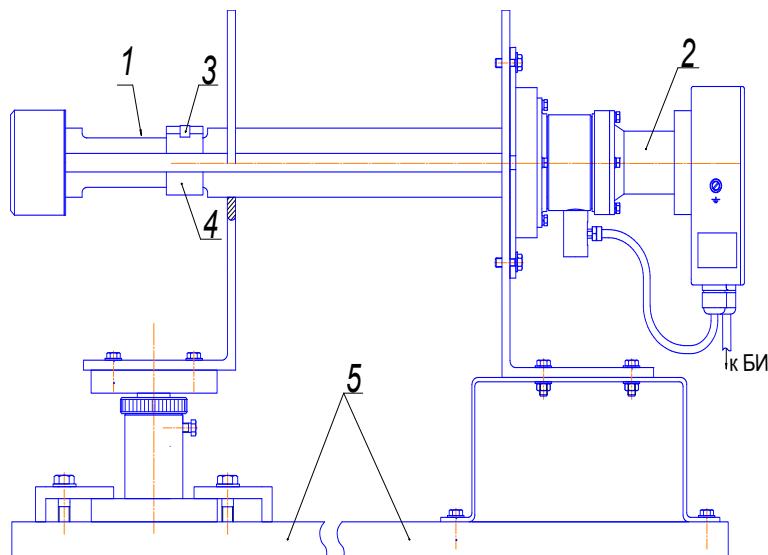

1 – окно зонда; 2 – МОК ИКВЧ-М-ДЗ ИБЯЛ.418414.125; 3 – мера оптическая ИБЯЛ.203561.013; 4 – технологическое приспособление для установки мер оптических Э5435.60.550; 5 – технологическое приспособление Э5435.

Рисунок Д.2 – Схема размещения измерителя ИКВЧ-М-ДЗ на технологическом приспособлении Э5435 при первичной поверке

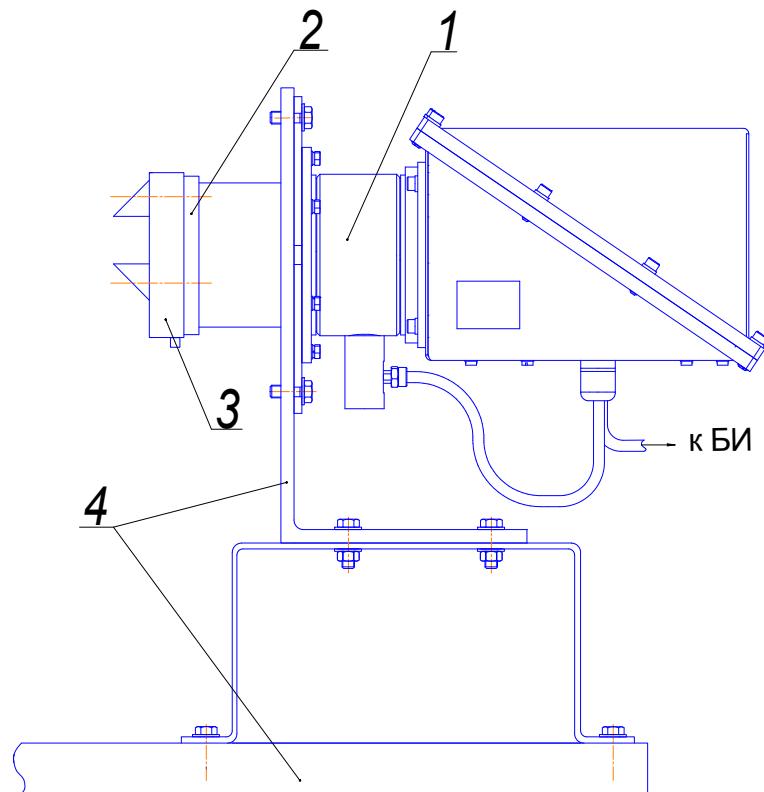

1 – МОК ИКВЧ-М-Н ИБЯЛ.418414.128; 2 – мера оптическая ИБЯЛ.203561.014; 3 – технологическое приспособление Э5435.60.400; 4 – технологическое приспособление Э5435

Рисунок Д.3 – Схема размещения измерителя ИКВЧ-М-Н на технологическом приспособлении Э5435 при первичной поверке

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

АЦП	- аналогово-цифровой преобразователь;
БИ	- блок индикации;
ВУ	- внешние устройства;
D	- оптическая плотность;
ДОКД	- данные опорного канала;
ДРКД	- данные рабочего канала;
ЗИП	- комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей;
МКП	- массовая концентрация пыли;
МОК	- моноблок оптического канала;
МЧ	- монтажный чертеж;
ПВХ	- поливинилхлоридная;
ПО	- программное обеспечение;
ПК	- персональный компьютер;
РЭ	- руководство по эксплуатации ИБЯЛ.416143.006 РЭ;
СИ	- средства измерений;
СКНП	- спектральный коэффициент направленного пропускания;
СОКД	- сигнал опорного канала;
СРКД	- сигнал рабочего канала;
ФПУ	- фотоприемное устройство.

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	Номер документа	Подпись	Дата
	изменен ных	заменен ных	новых	аннулир ованных				
3	-	10, 27, 28, 34, 35, 38, 49, 50, 72, 73	74, 75	-	75	ИБЯЛ.813-14		